NEPR

Received:

May 6, 2022

12:06 PM

#### GOBIERNO DE PUERTO RICO JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO

**IN RE:** INTERRUPCIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO DE 6 DE ABRIL DE 2022

CASO NÚM.: NEPR-IN-2022-0002

**ASUNTO**: Respuestas A Requerimiento De Información Notificado El 22 De Abril De 2022

#### RESPUESTAS A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN NOTIFICADO EL 22 DE ABRIL DE 2022

AL HONORABLE NEGOCIADO DE ENERGÍA:

COMPARECE la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico ("Autoridad"), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente expone:

#### I. ORDEN DEL 22 DE ABRIL DE 2022

- 1. El 22 de abril de 2022 el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público ("Negociado de Energía") notificó un documento titulado *Resolución y Orden* (la "Orden") mediante el cual se dirigió a la Autoridad y a LUMA Energy, LLC ("LUMA"), según aplique, catorce (14) peticiones mediante la cual se requirió presentar información, récords, archivos y documentos ("Requerimientos de Información"). Los Requerimientos de Información están relacionadas a un evento ocurrido el 6 de abril de 2022, aproximadamente a las 8:40 p.m., que deió a aproximadamente a sobre 1.2 millones de abonados sin servicio de electricidad.
- 2. Las respuestas a los Requerimientos de Información que le aplican a la Autoridad se incluyen como Anejo A. Se incluye, además, como Anejo B, dos (2) declaraciones juramentadas por oficiales de la Autoridad relacionadas a las respuestas a los Requerimientos.

#### II. CONFIDENCIALIDAD

1. Según la Resolución y Orden notificada por el Negociado de Energía el 8 de abril de 2022,

la investigación de epígrafe ha sido iniciada por el Negociado de Energía conforme a las disposiciones del Artículo 6.3 de la Ley 57-2014<sup>1</sup> y el Artículo XV del Reglamento 8543<sup>2</sup>. *Ver* Orden en p. 2. La Sección 15.10 del Reglamento 8543 dispone que:

El expediente [del Negociado] será de naturaleza confidencial mientras la investigación se encuentre en proceso. El expediente estará disponible al público en general una vez el informe de la investigación sea notificado a la parte investigada o una vez concluya la investigación que, según las disposiciones de la Sección 15.07 de este Capítulo, no requiera que [el Negociado] prepare un informe. No obstante, se protegerá cualquier información que durante el transcurso de la investigación haya sido clasificada como privilegiada, así como cualquier información que pueda lesionar derechos fundamentales de terceros o el derecho a la intimidad de la persona investigada.

2. Por lo tanto, en cumplimiento con las disposiciones del Reglamento 8543 de este Honorable Negociado de Energía, la Autoridad presenta este escrito sus anejos de manera confidencial y sellados.

#### III. CONCLUSIÓN

POR TODO LO CUAL, la Autoridad solicita respetuosamente a este Honorable Negociado de Energía que tome conocimiento de lo aquí informado y determine que la Autoridad cumplió con la Orden.

#### RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 6 de mayo de 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ley de Transformación y ALIVIO Energético, Ley Núm. 57 de 27 de mayo de 2014, 22 L.P.R.A. §§ 1051-1056 ("Ley 57-2014").

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Negociado de Energía, *Reglamento de Procedimientos Adjudicativos*, *Avisos de Incumplimiento*, *Revisión de Tarifas e Investigaciones*, Núm. 8543 (16 de diciembre de 2015) ("Reglamento 8543").

f/ Katiuska Bolaños Lugo Katiuska Bolaños Lugo TSPR 18,888 kbolanos@diazvaz.law

## DÍAZ & VÁZQUEZ LAW FIRM, P.S.C.

290 Jesús T. Piñero Ave. Oriental Tower, Suite 803 San Juan, PR 00918 Tel. (787) 395-7133 Fax. (787) 497-9664

## CERTIFICACIÓN DE NOTIFICACIÓN

Certifico que este escrito ha sido presentado a la secretaría del Negociado de Energía a través de <a href="https://radicacion.energia.pr.gov/">https://radicacion.energia.pr.gov/</a> y, además, copia del mismo ha sido enviado a: <a href="mailto:Yahaira.delarosa@us.dlapiper.com">Yahaira.delarosa@us.dlapiper.com</a>, e ivan.garau@us.dlapiper.com.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 6 de mayo de 2022.

<u>f/ Katiuska Bolaños Lugo</u>Katiuska Bolaños Lugo

## Anejo A



# RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL 22 DE ABRIL DE 2022

- 1. Un secuencial de eventos que incluya una correlación detallada de los dispositivos de protección y la operación y funcionamiento de los interruptores u otros equipos de protección ubicados en la Central Costa Sur y todas las unidades de generación de la flota de generación de la Autoridad que estaban en operación el día del Incidente.
  - La Autoridad no tiene información para producir un secuencial de eventos que incluya una correlación detallada de los dispositivos de protección y la operación y funcionamiento de los interruptores u otros equipos de protección ubicados en la Central Costa Sur ya que la operación y custodia de los sistemas que producen esta información están a cargo de LUMA Energy LLC, operador privado del sistema de transmisión y distribución y otras áreas relacionadas, y la Autoridad no tiene acceso a los datos que el operador privado custodia.
  - Los Anejos A-1 y A-2 incluyen secuencial de eventos que incluye una correlación detallada de los dispositivos de protección y la operación y funcionamiento de todas las unidades de generación de la flota de generación de la Autoridad que estaban en operación el día del Incidente.
- 2. Un secuencial de eventos de los operadores de todas y cada una de las plantas de generación de la flota de la Autoridad el día del Incidente.
  - Ver Anejo A-2.
- 3. Un secuencial de cualquier evento de relevo de carga automático (automatic load shedding events) ocurrido el día del Incidente, si alguno.
  - La Autoridad no tiene información para producir un secuencial de cualquier evento de relevo de carga automático (automatic load shedding events) ocurrido el día del Incidente, si alguno, ya que la operación y custodia de los sistemas que producen esta información están a cargo de LUMA Energy LLC, operador privado del sistema de transmisión y distribución y otras áreas relacionadas, y la Autoridad no tiene acceso a los datos que el operador privado custodia.

In Re: Interrupción De Servicio Eléctrico De 6 De Abril De 2022

Caso Núm.: NEPR-IN-2022-0002

Página 2

- 4. El nivel de reserva de rotación y el despacho del día previo al Incidente y el día del Incidente de todas las unidades de la flota de generación de la Autoridad.
  - La Autoridad no tiene información para producir un reporte oficial sobre el nivel de reserva de rotación y el despacho del día previo al Incidente y el día del Incidente de todas las unidades de la flota de generación de la Autoridad ya que la operación y custodia de los sistemas que producen esta información están a cargo de LUMA Energy LLC, operador privado del sistema de transmisión y distribución y otras áreas relacionadas, y la Autoridad no tiene acceso a los datos que el operador privado custodia.
- 5. Listado de unidades de generación de la flota de la Autoridad utilizadas para la regulación de frecuencia, récords de los niveles de frecuencia y de las respuestas de regulación de frecuencia primaria y secundaria, el día del Incidente.
  - Las unidades de generación de la flota de la Autoridad que estaban disponibles el día del Incidente para regular frecuencia son: Palo Seco 3, Costa Sur 6, EcoEléctrica CT1 y EcoEléctrica CT2.
  - La Autoridad no tiene información para producir los récords de los niveles de frecuencia y de las respuestas de regulación de frecuencia primaria y secundaria del día del Incidente ya que la operación y custodia de los sistemas que producen esta información están a cargo de LUMA Energy LLC, operador privado del sistema de transmisión y distribución y otras áreas relacionadas, y la Autoridad no tiene acceso a los datos que el operador privado custodia.
- 6. Récord del estatus de la instrumentación de regulación de frecuencia, la semana previa al Incidente y el día del Incidente, en todas las plantas y unidades de generación de la flota de la Autoridad.
  - La Autoridad no tiene información para producir el récord del estatus de la instrumentación de regulación de frecuencia (RTU), la semana previa al lncidente y el día del Incidente, en todas las plantas y unidades de generación de la flota de la Autoridad ya que la operación y custodia de los sistemas que producen esta información están a cargo de LUMA Energy LLC, operador



In Re: Interrupción De Servicio Eléctrico De 6 De Abril De 2022

Caso Núm.: NEPR-IN-2022-0002

Página 3

privado del sistema de transmisión y distribución y otras áreas relacionadas, y la Autoridad no tiene acceso a los datos que el operador privado custodia.

- 7. Evidencia del estatus de voltaje (DC) de instrumentación de los relés, interruptores u otro equipo de protección el día del Incidente.
  - La unidad 6 de San Juan tiene problemas con el uninterruptible power system (UPS). Sin embargo, según se desprende de los reportes incluidos como Anejos A-1 y A-2, la causa de la salida de la unidad el día del Incidente (first out) no fue por problemas con el UPS. El resto de las unidades de la flota no tienen problemas de voltaje. La Autoridad no puede producir un récord de evidencia del estatus de voltaje (DC) de instrumentación de los relés, interruptores u otro equipo de protección el día del Incidente ya que el equipo de la Autoridad no tiene capacidad de almacenar y reproducir estos datos.
- 8. Gráficas (tren data) de: (i) la frecuencia y voltaje del sistema integrado; y (ii) la frecuencia, voltaje y potencia real y reactiva de cada unidad de la flota de generación de la Autoridad el día del Incidente.
  - La Autoridad no tiene información para producir gráficas (tren data) de: (i) la frecuencia y voltaje del sistema integrado; y (ii) la frecuencia, voltaje y potencia real y reactiva de cada unidad de la flota de generación de la Autoridad el día del Incidente ya que la operación y custodia de los sistemas que producen esta información están a cargo de LUMA Energy LLC, operador privado del sistema de transmisión y distribución y otras áreas relacionadas, y la Autoridad no tiene acceso a los datos que el operador privado custodia.
- 9. Listado detallado, incluyendo pero sin limitarse, a la identificación del equipo de video y almacenaje de grabaciones asociado (e.g., cámara, sistema o equipo de almacenaje de grabaciones asociado), la frecuencia del almacenaje de las grabaciones, estatus de mantenimiento del equipo y estatus operacional del mismo a la fecha del Incidente, los nombres y posiciones del personal encargado del mantenimiento y operación del equipo.
  - El Anejo A 3 incluye la descripción de las cámaras y sus respectivos mantenimientos. La frecuencia de grabación de las cámaras varía entre 15 y 30 fotograma o frames por segundo. Los frames pudieran variar por modelo o

In Re: Interrupción De Servicio Eléctrico De 6 De Abril De 2022

Caso Núm.: NEPR-IN-2022-0002

Página 4

ubicación por equipo de video vigilancia. En relación al mantenimiento del equipo la última visita a los predios para realizar el mantenimiento programado fue del 5/4/22 al 5/5/22, el sistema de vigilancia y control de acceso se encuentra en óptimas condiciones. Al momento del incidente en Costa Sur, los equipos del almacenamiento se encontraban en óptimas condiciones y continúan operando de igual manera. Las personas encargadas del mantenimiento y operación del equipo son Gabriel J. Hernandez –Técnico 1, Jovanny Rivera – Técnico 1, Luis O Virella – Ayudante de Técnico. El personal técnico estuvo asignado para realizar acondicionamiento y mantenimiento del sistema de video vigilancia y control de acceso los días 5 y 6 de abril de 2022 en los predios mencionados.

- 10. Copia de todos los videos del día del Incidente y del día previo y posterior en todas las áreas y facilidades de la Planta de Generación Costa Sur y la subestación y equipos de transmisión ubicados aledaños a la misma o dentro de su perímetro.
  - Ver anejos A-4 entregados a la mano al Negociado de Energía.
- 11. Copia cualquier foto del día del Incidente y del día previo y posterior en todas las áreas e instalaciones de la Planta de Generación Costa Sur y la subestación y equipos de transmisión ubicados aledaños a la misma o dentro de su perímetro.
  - Ver anejos A-1, A-2 y A-5.
- 12. Copia de cualesquiera notas (impresas o electrónicas), récord, hojas de inspección, hojas de reporte de planes de respuesta a emergencia, bitácoras, logs, informe, reportes o cualquier documento impreso o digital, audio o video preparado por personal, funcionarios, representantes o consultores de LUMA y/o la Autoridad sobre o relacionada al Incidente y/o sus potenciales causas. Cualquier informe sea parcial o final deberá ser sometido ante el Negociado de Energía antes de hacerse público.
  - Ver anejos A-1 y A-2.
- 13. Cualquier información producida, preparada, recibida u obtenida recopilada en esfuerzos de gestiones investigativas, correctivas de cualquiera otra naturaleza

In Re: Interrupción De Servicio Eléctrico De 6 De Abril De 2022

Caso Núm.: NEPR-IN-2022-0002

Página 5

realizada por LUMA y/o Autoridad, sus empleados, agentes, abogados o consultores para determinar la causa del Incidente.

• Ver Anejo A-1 y A-2.

14. Cualquier información, dato, video, audio, fotos, informe o documento sometido a las autoridades federales locales con relación al Incidente por LUMA y/o la Autoridad.

Ver Anejos A1 y A2



## Anejo A – 1

Cn 078-04479

www.aeepr.com



Apartado 364267 San Juan, Puerto Rico 00936-4267

## Comité Investigación Técnica del Evento Ocurrido el 6 de abril de 2022

## Informe Preliminar

(17 de abril de 2022)



## CONTENIDO

Tema	Página
Resumen Ejecutivo	3
Introducción	5
Glosario de Términos	8
Investigación del Evento	12
Condición del Sistema Eléctrico Previo al Evento (20:35 Horas)	12
Secuencia de Eventos	13
Análisis de la Secuencia de Eventos	14
Relación de Mantenimiento Sobre los Equipos Relacionados al Evento del 6 de abril de 2022 (Interruptores 230 kV)	15
Hallazgos y Conclusiones	16
Recomendaciones	17
Recomendaciones Generales	18
Aprobación del Informe	19
Anejos	20

## RESUMEN EJECUTIVO

Se encomendó al personal técnico de la Autoridad de Energía Eléctrica (Autoridad) realizar una relación de hechos a fondo e identificar recomendaciones y acciones afirmativas. A continuación, un resumen de los eventos, hallazgos y recomendaciones.

#### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El 6 de abril de 2022 a las 8:42 p.m. se registró una avería en el Interruptor 0082 del patio de interruptores de 230 kV de la Central Termoeléctrica Costa Sur (CSSP). Esta avería ocurrió durante la operación de cierre del Interruptor 0082 para conectar o sincronizar la Unidad 5 de CSSP con el sistema eléctrico. Como resultado de la avería, ocurrió una explosión en el tanque de la fase B del Interruptor 0082 y una consecuente deflagración del aceite contenido en su interior. El hollín producto del incendio y el aceite contaminaron la Barra 6 de este patio de interruptores y provocó una serie de eventos que ocasionaron la pérdida de las líneas de transmisión y posteriormente las salidas de las unidades generatrices. Como resultado de la serie de eventos que ocurrieron en el sistema eléctrico a partir de este incendio, Puerto Rico perdió el servicio de energía eléctrica.

#### HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

El evento fue causado por una falla en el aislamiento de la fase B (tanque del centro) del Interruptor 0082 en el patio de interruptores de 230 kV en CSSP. La falla en el aislamiento causó una explosión y un posterior incendio que contaminó el aislamiento de la Barra 6 (230 kV), y los interruptores aledaños. La contaminación originó una secuencia de averías que activó los relés de protección y sus esquemas asociados.

Basado en la oscilografía de relé de protección de EcoEléctrica, se puede concluir que el Interruptor 0082 no cerró mecánicamente por completo y generó un arco eléctrico dentro del tanque de la fase B. En este caso, se entiende que el arco eléctrico rompió la capacidad dieléctrica del aceite, llegando este arco a la pared tanque. Es posible que el aceite no aislara debidamente el arco eléctrico, permitiendo la propagación de este dentro del tanque. Como resultado de esta falla, se debieron producir gases combustibles dentro del tanque de tal magnitud que el sistema de liberar presión del interruptor no pudo manejar adecuadamente. Se entiende que esto es lo que provocó que el Interruptor 0082 estallara.

Los eventos ocurridos en el patio de interruptores de 230 kV en el complejo de Costa Sur ocasionaron una pérdida de generación de 835 MW (capacidad instalada de 960 MW) y la utilización completa del esquema de relevo de carga automático. Esto desestabilizó el sistema eléctrico resultando en la pérdida total de la generación.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Típicamente, los interruptores de alto voltaje capaces de interrumpir o conducir grandes magnitudes de corriente eléctrica, en los que dicha corriente eléctrica se interrumpe en un medio de aceite, conocidos como *oil circuit breakers* u OCB, consisten en tres tanques llenos de aceite, uno por cada fase eléctrica del sistema de potencia.

## Comité Técnico Investigador – Evento del 6 de abril de 2022

Informe Preliminar

(17 de abril de 2022)


## 1. INTRODUCCIÓN


Este informe preliminar presenta un resumen de los hallazgos y recomendaciones sobre el evento ocurrido el 6 de abril de 2022, cerca de las 8:42 p.m., cuando se registró una avería en el Interruptor 0082 del patio de interruptores de 230 kV de la Central Termoeléctrica Costa Sur (CSSP). Como resultado de la avería, ocurrió una explosión en el tanque de la fase B del Interruptor 0082 y una consecuente deflagración del aceite contenido en su interior. El hollín producto del incendio y el aceite contaminaron la Barra 6 de este patio de interruptores y provocó una serie de eventos que ocasionaron la pérdida de las líneas de transmisión y posteriormente las salidas de las unidades generatrices y que todo Puerto Rico perdiera el servicio de energía eléctrica.

El evento comenzó a las 8:42:50.209 p.m. del miércoles, 6 de abril de 2022, cuando se realizaba la operación de cierre del Interruptor 0082 para conectar o sincronizar la Unidad 5 de CSSP con el sistema eléctrico. A las 8:42:56.209 p.m., se produce la señal de disparo o *Trip* del generador, activándose la alarma GEN LKT 86G PROT TRIP. El Interruptor 0082 abrió posteriormente a las 8:42:56.325 p.m. desconectando el generador del sistema eléctrico y a las 8:42:56.353 p.m. se activó la alarma UNIT DIFF 87U TRIP.

El hollín producto del incendio y el aceite dispersado, contaminaron los interruptores aledaños y la Barra 6 del patio de interruptores de 230 kV. Esta situación provocó que se activaran los esquemas de protección de los interruptores del patio, ocasionando la salida de la Unidad 6 de CSSP y del complejo de EcoEléctrica perdiendo unos 960 MW de capacidad de generación. Durante el evento se activaron los relevos de carga automáticos, pero luego salieron de servicio las demás unidades del sistema eléctrico, terminando en la pérdida total del suministro de energía eléctrica a los clientes.

Las siguientes figuras muestran el diagrama monolineal del patio de interruptores de 230 kV en CSSP, en el que se puede apreciar la interconexión de la Unidad 5 con el sistema eléctrico mediante los Interruptores 0082 y 0012, estando el Interruptor 0082 conectado directamente a la Barra 6 del patio. La configuración de barra de este patio se conoce como interruptor y medio (breaker and a half), ya que cada componente interconectado en la subestación tiene un interruptor exclusivo para él y comparte un segundo interruptor con otro componente en la misma subestación. En CSSP el Interruptor 0082 es exclusivo de la Unidad 5, mientras que el Interruptor 0012 es compartido entre esta unidad y el transformador de potencia Banco 2. Este tipo de configuración de barra ofrece una alta flexibilidad operacional a la subestación, ya que en caso de pérdida de una de las barras o de algún interruptor, los componentes en la subestación pueden conectarse con el sistema eléctrico a través de la segunda barra o el segundo interruptor.

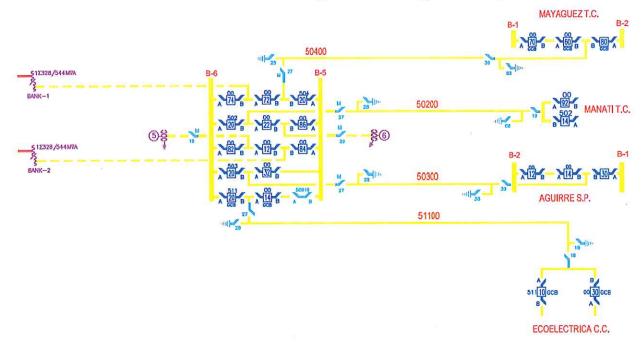

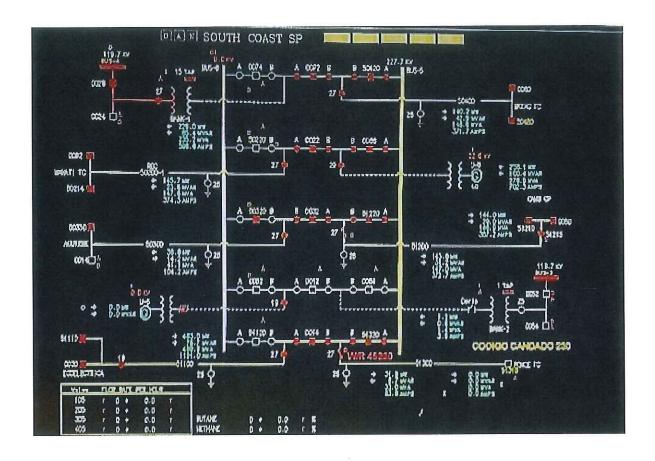


En los diagramas monlineales anteriores se puede ver la identificación de los interruptores que interconectan los componentes existentes en patio de interruptores de 230 kV en CSSP:

- Unidad 5 410 MW
- Unidad 6 410 MW
- Línea 50200 hacia Manatí TC
- Línea 50300 hacia Aguirre SP
- Línea 50400 hacia Mayagüez TC
- Línea 51100 hacia EcoEléctrica
- Transformador de Potencia Banco 1, 230/115 kV
- Transformador de Potencia Banco 2, 230/115 kV

Además de las Unidades 5 y 6 a vapor, la CSSP tiene dos unidades a gas remotas (turbinas de combustión) de 21 MW cada una.

Las siguientes fotos muestran las referencias de ubicación relevantes a este informe preliminar.

Patio de Interruptores 230kV

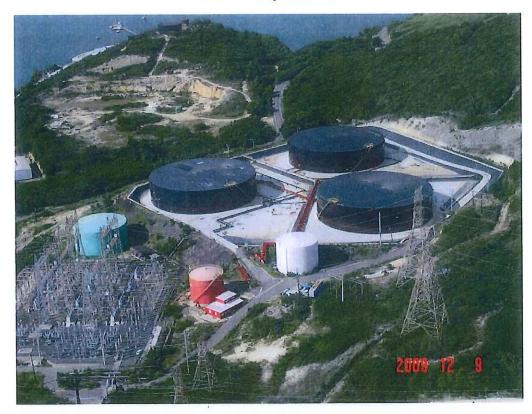



## 2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- 2.1. CSSP: Costa Sur Steam Plant, Central Generatriz Costa Sur.
- 2.2. Alimentador: Línea o conductores utilizados para transferir energía eléctrica en el sistema de distribución.
- 2.3. <u>Auxiliares (Cargas)</u>: Equipos eléctricos de apoyo necesarios para la operación de las unidades generatrices, tales como motores para bombas de agua, de aceite, de vacío, abanicos, iluminación, etc.
- 2.4. <u>Avería</u>: Falla parcial o total del funcionamiento requerido de uno o más componentes del sistema eléctrico. En nuestro contexto se refiere a fallas de componentes del sistema debido a corto circuitos.
- 2.5. <u>Barra Eléctrica</u>: Conductor o grupo de conductores eléctricos que sirven como una conexión común entre circuitos, generalmente en la forma de barras rígidas rectangulares o redondas, cables aislados, o cables aéreos sin aislamiento.
- 2.6. <u>Breaker Failure Protection (BFP)</u>: Protección de resguardo que se inicia cuando la protección primaria opera y se activa cuando, luego de un tiempo predefinido, la falla todavía es detectada. Sus componentes principales son el relé de detección de falla y un dispositivo de tiempo (*timer* o RPM).
- 2.7. <u>Bushing</u>: Aislador utilizado para permitir el paso de un conductor a través de una estructura conductiva y no puede estar en contacto con ésta.
- 2.8. <u>Capacidad Total</u>: Cantidad de generación, de todo tipo, que se tiene disponible para generar al momento. Incluye las unidades que están sincronizadas y las que no, pero que están disponibles.
- 2.9. <u>Ciclo</u>: Unidad de tiempo utilizada para medir el período de una onda sinusoidal. En nuestro sistema eléctrico de 60 ciclos por segundo (Hz) cada ciclo consta de aproximadamente 16.67 milisegundos.
- 2.10. Corriente Portadora (Carrier): Protección de línea de transmisión que utiliza como medio de comunicación el conductor de una de las fases para enviar o recibir una señal de radio frecuencia (30 a 300 kHz) en sus extremos, con el propósito de garantizar la operación correcta de los relés de impedancia asociados a ésta.
- 2.11. <u>Currrent Transformers (CT) y Potential Transformer (PT)</u>: Equipos de transformación que proveen cantidades seguras de voltaje y corriente, para que sean interpretadas por los relés de protección y equipos de medición.
- 2.12. <u>Direct Transfer Trip (DTT)</u>: Forma de disparo remoto donde se utiliza un canal de comunicación para enviar una señal de disparo de una localidad de protección a otra remota.
- 2.13. <u>Disparo (Trip)</u>: Es cuando un componente del sistema eléctrico sale de operación mediante acción automática, dispositivo de protección u operación manual.
- 2.14. <u>Dynamic System Monitor (DSM)</u>: Sistema de supervisión continua a diez muestras por segundo (100 ms). Toma lectura de cuatro muestras por ciclo de voltajes y corrientes con los cuales se calcula la potencia real y reactiva de la unidad. Utiliza como referencia el voltaje de barra (PT) del cual deriva la frecuencia del sistema. Tiene capacidad de lectura para 16 o 32 canales análogos y 16 canales digitales. Las lecturas análogas pueden tener un rango de entrada desde +/- 250mV hasta +/- 1000VDC (750VAC) lo que permite conectarles transductores, transformadores de potencia (PT) y otros equipos. Está programado para comenzar a guardar eventos (trigger) por límite o razón de cambio de frecuencia. Al detectar un evento, aumenta su razón de lectura a una muestra por ciclo (60 lecturas por segundo, o una muestra cada 16ms). Fabricado por la compañía PTI,

- se instaló un equipo por planta. En la actualidad estos equipos están descontinuados y se están evaluando equipos que puedan cumplir con las mismas funciones para remplazarlos.
- 2.15. Generación Total: Energía total suplida al sistema eléctrico al momento. Incluye las cargas auxiliares de las centrales generatrices, las pérdidas por calentamiento en el sistema eléctrico y la carga de todos los clientes de la Autoridad.
- 2.16. Grabadora de Eventos (Transient Recorders): Funcionalidad similar a la del DSM, alta velocidad de grabación (desde 24 hasta 96 muestras por ciclo, o más para los más modernos) y múltiples canales de entrada (de 8 a 64 análogos y entre 16 y 128 digitales). Pueden medir señales de frecuencia variable entre 0 y 3000 Hz. Tienen capacidad de trigger por sobrecorriente, sobre o bajo voltaje, desviación o razón de desvío de frecuencia o voltaje, secuencia negativa, etc. Se instalan en los centros de transmisión y centrales para supervisar los diferentes equipos en los mismos (voltajes de barras y líneas, transformadores de potencia, generadores, etc.).
- 2.17. <u>Interruptor (breaker)</u>: Dispositivo utilizado para abrir o cerrar un circuito eléctrico. Tiene capacidad para interrumpir corrientes de corto circuito.
- 2.18. <u>Interruptor de circuito de aceite (OCB)</u>: Interruptor que utiliza aceite mineral como medio aislante para interrumpir el arco eléctrico.
- 2.19. <u>Interruptor de circuito de Gas (GCB)</u>: Interruptor que utiliza gas (SF6) como medio aislante para interrumpir el arco eléctrico.
- 2.20. <u>Isla Eléctrica</u>: Parte de un sistema de potencia que se encuentra operando eléctricamente separado del resto del sistema.
- 2.21. <u>Línea</u>: Componente del sistema eléctrico utilizado para transferir energía eléctrica a centros de transmisión o subestaciones.
- 2.22. <u>LockOut relay (LO)</u>: Relé de trabado, relé auxiliar de restauración (reset) eléctrica o manual, que opera durante una condición anormal para mantener inoperantes equipos asociados hasta que este relé sea restaurado.
- 2.23. <u>Main Power Transformer (MPT)</u>: Transformador de potencia principal ubicado a la salida de la unidad generatriz. El mismo transforma el voltaje de salida de la unidad a voltaje del sistema de transmisión.
- 2.24. MPT: Ver Main Power Transformer.
- 2.25. MTC: Monacillo TC, Centro de Transmisión de Monacillo.
- 2.26. <u>Over Head Ground Wire (OHGW)</u>: Conductor o conductores descubiertos, conectados a tierra y colocados arriba de los conductores de fase en un sistema eléctrico aéreo. Tiene el propósito de interceptar o evitar descargas de rayos sobre los conductores de fase.
- 2.27. Oscilograma: Documento que muestra valores instantáneos de una o más cantidades eléctricas en función del tiempo. Este gráfico se genera a través de la Grabadora de Eventos (*Transient Recorder*).
- 2.28. <u>Potential Transformer (PT) y Currrent Transformers (CT):</u> Equipos de transformación que proveen cantidades seguras de voltaje y corriente para que sean interpretadas por los relés de protección y equipos de medición.
- 2.29. <u>Protección Diferencial</u>: Conjunto de dispositivos que, por diseño o aplicación, responden a la diferencia de cantidades eléctricas de entrada y salida asociadas al equipo protegido, para detectar averías o condiciones anormales y tomar acción correctiva inmediata, aislando el elemento averiado de forma automática.

- 2.30. <u>Protección Primaria</u>: Sistema para detectar averías o condiciones anormales y tomar acción correctiva inmediata, aislando el elemento averiado de forma automática.
- 2.31. <u>Protección Secundaria</u>: Protección encargada de aislar la falla en caso de que la protección primaria no opere en un tiempo predefinido.
- 2.32. <u>Recierre</u>: Cierre automático posterior a la operación de abrir de un interruptor, proveyendo el restablecer el servicio automáticamente durante fallas temporales.
- 2.33. Relé de Detección de Falla (Fault Detector): Relé utilizado para detectar fallas por sobrecorriente. En conjunto con un dispositivo de tiempo (timer o RPM) forma lo que se conoce como Breaker Failure Protection (BFP).
- 2.34. <u>Relés Multi Funcionales</u>: Energizados por voltajes, corrientes u otra señal que se pueda medir. Responde a las magnitudes y relaciones entre estas señales para indicar o aislar condiciones anormales de operación. Tiene capacidad de grabar eventos a alta resolución.
- 2.35. <u>RPM</u>: Dispositivo de tiempo (*timer*) para ajustar el momento en que la protección de resguardo de los interruptores (BFP) debe activarse. Trabaja en conjunto al relé de detección de falla.
- 2.36. Reserva Controlada: Generación que todavía no se ha despachado en las unidades generatrices que ya están sincronizadas y pueden ser controladas automáticamente a través de una programación en las computadoras del Sistema de Administración de Energía. Se contabiliza hasta el nivel máximo de generación que la unidad generatriz permite de forma automática y no hasta la capacidad máxima de la unidad.
- 2.37. <u>Reserva en Rotación</u>: Generación que todavía no se ha despachado en las unidades generatrices que ya están sincronizadas. Se contabiliza hasta la capacidad máxima de la unidad generatriz. Esta reserva incluye las turbinas de Mayagüez (125 MW).
- 2.38. Resguardo Remoto: Protección encargada de aislar la falla en caso de que las protecciones locales no operen.
- 2.39. SCADA: Ver Supervisoy Control and Data Aquisition.
- 2.40. Secuencial de Eventos de SCADA (SOE): Capacidad del sistema SCADA de reconocer eventos predefinidos, asociarles un tiempo de ocurrencia y presentar los eventos en orden de ocurrencia. Las unidades remotas en los patios de las centrales y los patios de interruptores claves de la Autoridad, tienen la capacidad de recopilar información digital a una resolución de 8 milisegundos. Las unidades remotas con SOE tienen la misma referencia de tiempo utilizando un reloj sincronizado con antena de satélite en las computadoras de Monacillo. Esto permite analizar los eventos entre varias unidades remotas de manera precisa.
- 2.41. Secuencial de Eventos de la Central (SOE): Sistema instalado en las centrales generatrices para recopilar información digital y análoga de equipos locales, utilizando una base de tiempo a alta resolución (milisegundos).
- 2.42. <u>Sincronizar:</u> Se refiere a la conexión de la unidad generatriz al sistema eléctrico. Para esto es necesario verificar, con un equipo especializado, que no exista diferencia en fase de los voltajes en el generador y el sistema. En la práctica, aunque siempre existe una diferencia entre estos voltajes al momento de sincronizar la máquina, dicha diferencia tiende a cero y es despreciable.
- 2.43. <u>Sincroscopio:</u> Dispositivo que se utiliza durante la sincronización de la unidad generatriz al sistema eléctrico, el cual presenta una relación entre la frecuencia del sistema y la velocidad de la máquina.
- 2.44. <u>Sistema Eléctrico</u>: Red eléctrica del país compuesta por generación, transmisión, distribución de energía y cargas eléctricas de los clientes.

- 2.45. <u>Subestación</u>: Instalación que contiene equipos eléctricos con el propósito de transformar voltaje y transferir o distribuir energía.
- 2.46. <u>Supervisory Control and Data Aquisition (SCADA)</u>: Se refiere a una función del Sistema Administración de Energía que es la herramienta principal de la Autoridad para la supervisión y control del sistema eléctrico. SCADA se encarga de interrogar varios equipos conocidos como unidades remotas ubicados en las centrales, patios de interruptores y subestaciones de la Autoridad. El sistema recopila información de parámetros del sistema eléctrico a una resolución de 2, 10 y 20 segundos, según el tipo de información. El sistema archiva dicha información para referencia futura.

## 3. INVESTIGACIÓN DEL EVENTO

### 3.1. CONDICIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PREVIO AL EVENTO (20:35 HORAS)

A las 20:35:00 horas del sistema SCADA, las condiciones operacionales del sistema eléctrico eran las siguientes:

	Generación:	2,380MW		
Cap	pacidad Disponible en Línea	2,708MW		
Re	eserva en Rotación en Línea:	328MW		
	Configuración	de Generación:	W. C	
San Juan 5	Reparación general	Aguirre CC STAG 1	133MW	
San Juan 6	196MW	Aguirre CC STAG 2	0MW	
San Juan 7	70MW	Hidro	0MW	
San Juan 8	No disponible			
San Juan 9	81MW	Cambalache	100MW	
San Juan 10	Reparación general			
		Gas de 21MW	95MW	
Palo Seco 1	No disponible			
Palo Seco 2	No disponible	EcoEléctrica	433MW	
Palo Seco 3	81MW			
Palo Seco 4	186MW	AES	306MW	
Costa Sur 3	Disponible	Renovables	30MW	
Costa Sur 4	Disponible			
Costa Sur 5	Conservación programada	Mayagüez	103MW	
Costa Sur 6	367MW			
Aguirre 1	Reparación general			
Aguirre 2	200MW		A	

#### 3.2. SECUENCIA DE EVENTOS

Previo a la avería se estaban realizando operaciones para la sincronización de la Unidad 5 de CSSP con el sistema eléctrico. A continuación, se presenta la secuencia de eventos registrados con las alarmas y sucesos ocurridos en el patio de interruptores de 230 kV de CSSP durante el evento:

∆ Segundos	Hora	ms <sup>2</sup>	Lugar	Evento
0	20:42:50	209	CSSP 230 kV	Para sincronizar la Unidad 5 de Costa Sur con el sistema, se realiza la operación de cerrar el Interruptor 0082. En el sistema de control de turbina Mark VI se monitoreó el proceso de sincronización y el mismo se hizo de acuerdo con los procedimientos correctos. Al completarse esta operación, el Interruptor 0082 tenía la indicación de CERRADO (las fases A y C del interruptor cerraron). Sin embargo, el Supervisor de cuadro eléctrico que realizó la operación de sincronización en modo AUTOMÁTICO, observó que la indicación de CERRADO del Interruptor 0082 no estaba encendida y que el sincroscopio continuó su movimiento. En eso se desarrolla un arqueo interno en el recipiente de la fase B (información corroborada por los inspectores de ATF) del Interruptor 0082 y posteriormente una expansión súbita y explosión que liberó aceite, fuego y hollín. Como consecuencia se contaminaron los interruptores aledaños al Interruptor 0082 y la Barra 6 de 230 kV.
+6 20:42:56	20:42:56	209	CSSP 230 kV	Se activa la alarma U5 GEN LKT 86G PROT TRIP y se genera la señal para el disparo de la Unidad 5.
		325	CSSP 230 kV	Abre el Interruptor 0082.
		353	CSSP 230 kV	Se activa la alarma UNIT 5 UNIT DIFF 87U TRIP. Esta condición se activa cuando hay un desbalance entre las corrientes producidas en el generador en comparación con las corrientes que salen a través de sus interruptores.
		403	CSSP 230 kV	Se activa la alarma UNIT 5 UNIT DIFF 87U OK. Se elimina la condición de diferencial de corrientes en la salida eléctrica del generador.
		536	CSSP 230 kV	Abre el Interruptor 0022 de la Unidad 6. El interruptor abrió como parte del esquema de protección por la avería de la Barra 6 del patio de interruptores.
+7	20:43:03	428	CSSP 230 kV	Se activó la alarma U6 GE MARK VI PROT TRIP.
		428	CSSP 230 kV	Se activa U6 TUR EM TRIP VLV MSH ACTUATED y se genera la señal de disparo de la Unidad 6.
	1	631	CSSP 230 kV	Se activa alarma U6 TURBINE 20X RLY ENERGIZED. Esto se activa con cierre de las válvulas de vapor de la turbina de la Unidad 6. La protección de la unidad ya había generado la señal de disparo.
	,	745	CSSP 230 kV	Abre el Interruptor 0086.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Milisegundos.

#### 3.3. ANÁLISIS DE LA SECUENCIA DE EVENTOS

Basado en los datos disponibles al momento de este informe preliminar, el miércoles, 6 de abril de 2022, a las 20:42:50.209 horas, se realizó la operación de cerrar el Interruptor 0082 para sincronizar la Unidad 5 de Costa Sur al sistema eléctrico. Se observa por la oscilografía de EcoEléctrica en el momento del evento que los contactos de la fase B del Interruptor 0082 aparentemente no completaron su recorrido hacia la posición de CERRADO, por lo que debió generarse un arco eléctrico interno en el tanque de aceite de esta fase. En las gráficas se ve el aumento a gran escala de la corriente en la fase B y la disminución del voltaje en la misma fase, lo cual es indicativo de un corto circuito de fase a tierra. Luego, en la misma gráfica, se observa cómo la falla evoluciona a una de fase a fase, de A a B, al aumentar la corriente en la fase A.

Como resultado de esta falla, se entiende que se produjeron gases combustibles dentro del tanque en una magnitud tal que el sistema de liberar presión del interruptor no pudo manejar adecuadamente. Se entiende que esto es lo que provocó que el interruptor estallara, provocando un incendio en el patio de interruptores de 230 kV en CSSP, evento que ocurrió 6 segundos más tarde. Según se puede observar en el video que captó el evento, momentos antes del estallido, ocurren arqueos en diferentes puntos de la malla de puesta a tierra del patio de interruptores. Esto puede deberse al flujo de corriente de corto circuito extrema desde el interior del tanque del interruptor hacia la malla.

Después de 6 segundos, a las 20:42:56.209 horas, se genera una señal de disparo de la Unidad 5 y 116 milisegundos más tarde el Interruptor 0082 abrió. El hollín, aceite y material expulsado por el estallido del tanque contaminó la Barra 6 del patio de interruptores y los interruptores aledaños, por lo que 327 milésimas de segundo después se abre el interruptor 0022 de la Unidad 6.

A las 20:42:57.428 horas, 1.219 segundos más tarde, se dispara la Unidad 6 de Costa Sur la cual tenía una carga de 350 MW. En paralelo con este disparo, se origina una serie de disparos de líneas de transmisión del patio de interruptores de 230 kV, incluyendo el disparo de EcoEléctrica con 485 MW. Dada la combinación de disparos de líneas de transmisión y la pérdida de 835 MW de generación entre Costa Sur y EcoEléctrica (capacidad instalada de 960 MW), se activaron bloques de relevo de carga. Sin embargo, los eventos ocurridos a partir del incendio desestabilizaron el sistema eléctrico, perdiéndose las demás unidades generatrices conectadas a la red eléctrica.

# 3.4. RELACIÓN DE MANTENIMIENTO SOBRE LOS EQUIPOS RELACIONADOS AL EVENTO DEL 6 DE ABRIL DE 2022 (INTERRUPTORES 230 KV)

La Autoridad cuenta con un programa de mantenimiento de periodos de 4 años para los interruptores de 230 kV con aislamiento en aceite (OCBs). El mantenimiento consiste en lo siguiente:

- Prueba de factor de potencia a los bushings e interruptores de corriente
- Prueba de capacidad dieléctrica del aceite
- Prueba de resistencia eléctrica a los contactos
- Pruebas de análisis de movimiento mecánico con equipo electrónico
- Inspección visual a todos los componentes
- Ajuste mecánico de los componentes según el manual de instrucciones del manufacturero
- Lubricación de componentes

En el caso de los interruptores de 230 kV con aislamiento en gas (GCBs) el periodo de mantenimiento utilizado por la Autoridad es de 6 años. Este consiste en lo siguiente:

- Prueba de aislación a bushings
- Prueba de resistencia de contacto a cada polo
- Prueba de pureza y punto de rocío al gas (SF6)
- Pruebas de factor de potencia
- Inspección visual de componentes
- Lubricación de componentes
- Pruebas de análisis de movimiento mecánico con equipo electrónico
- Ajuste mecánico de los componentes según el manual de instrucciones del manufacturero

La fecha del último mantenimiento efectuado a los interruptores relacionados al evento:

■ Interruptor 0082 (OCB) – Marzo de 2020

Por otro lado, existen unos mantenimientos rutinarios (*Preventive Maintenance*-PM) que deben realizarse mensualmente. Los programas de mantenimiento y los formularios correspondientes se entregaron a LUMA el 2 de julio de 2022. Como parte de estos mantenimientos, debe realizarse una inspección del sistema de aire comprimido que es parte del mecanismo de cierre de los interruptores. El aire comprimido provee la energía mecánica necesaria para la operación de cierre de los interruptores. El mantenimiento del sistema de aire comprimido incluye el drenado de agua que se acumula en los tanques almacenadores de aire. La acumulación de agua en el sistema de aire comprimido ocasiona humedad en el aire, que a su vez genera corrosión en el mecanismo de cierre del interruptor que puede redundar en una operación defectuosa del equipo.

#### 3.5. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

- 3.5.1. El evento fue causado por una falla en el aislamiento de la fase B (tanque del centro) del Interruptor 0082 en el patio de interruptores de 230 kV en la CSSP. La falla en el aislamiento causó una explosión y un posterior incendio que contaminó el aislamiento de la Barra 6 (230 kV) y los interruptores aledaños. La contaminación en el patio originó una secuencia de averías que activó los relés de protección y sus esquemas asociados. Esto ocasionó el disparo de la Unidad 6 de Costa Sur y el complejo de EcoEléctrica y de las líneas de transmisión de 230 kV.
- 3.5.2. Examinando la avería relacionada al Interruptor 0082 y basado en la oscilografía de relé de protección de Ecoeléctrica, se puede concluir que el interruptor no cerró mecánicamente por completo, quedando cerradas las fases A y C y abierta la fase B del interruptor, lo que generó un arco eléctrico en la fase B. En este caso, se entiende que el arco eléctrico tuvo la suficiente fuerza para romper la capacidad dieléctrica o aislante del aceite que permitió que dicho arco se propagara llegando a la pared del tanque. Es posible también que la capacidad dieléctrica del aceite estuviera degradada y no fuera capaz de aislar debidamente el arco eléctrico permitiendo la propagación de este dentro del tanque del interruptor. Como resultado de este tipo de falla se producen gases combustibles dentro del tanque, que en este caso se entiende que fueron de una magnitud tal que el sistema de liberar presión del interruptor no pudo manejar adecuadamente. Se entiende que esto es lo que provocó que el interruptor estallara.
- 3.5.3. Los eventos ocurridos en el patio de interruptores de 230 kV en el complejo de Costa Sur ocasionaron una pérdida de generación de 960 MW y requirió la utilización completa del esquema de relevo de carga automático. Los eventos ocurridos a partir de la falla en el Interruptor 0082 culminaron en que el sistema eléctrico perdiera estabilidad, resultando en una pérdida total de la generación o producción de energía.

#### 3.6. RECOMENDACIONES

- 3.6.1. Continuar con el programa de remplazo de los interruptores de aceite (OCBs) de los patios de interruptores de 230 kV de la CSSP por interruptores de gas (GCBs) para eliminar la posibilidad de incendios por aceite en los OCBS. Hacer extensivo este programa a todos los patios de interruptores del sistema eléctrico dando prioridad a los patios más críticos.
- 3.6.2. Continuar el programa de pruebas de disparo de interruptores. Las pruebas de disparo a los sistemas de protección completan el mantenimiento preventivo requerido a los dispositivos de protección. En estas pruebas se pueden detectar anomalías en los equipos asociados, ya sea CTs, PTs, alambrado o relés auxiliares, entre otros.
- 3.6.3. La utilización de las grabadoras de eventos como *Transient Recorders* y *Dynamic System Monitor* (DSM), además de la programación de esta función en relés digitales multifuncionales, son indispensables para el análisis de las averías. Junto al listado de alarmas de SCADA y los SOE, son los instrumentos que proveen información detallada del sistema eléctrico. Mientras más pronto se obtenga la información oscilográfica para determinar lo sucedido, más pronto se toman las acciones correctivas. Recomendamos se complete la instalación de estos equipos, o se remplacen por tecnología equivalente o se programen las funciones de detección de eventos de los relés digitales, en las centrales generatrices y los centros de transmisión. Para efectos de agilizar el análisis, los mismos deben estar sincronizados en tiempo con el sistema SCADA o un sistema de tiempo equivalente (sincronizado a través de satélites preferiblemente). En los casos que no sea posible esta sincronización automática, se deben sincronizar manualmente a diario con uno de estos sistemas que cuente con la tecnología satelital.
- 3.6.4. Establecer un programa efectivo de mantenimiento de las unidades de arranque remoto (turbinas de 21 MW).
- 3.6.5. Instalar solenoides y timers para drenar el agua de los tanques almacenadores de aire de los interruptores de aceite.
- 3.6.6. Implementar la práctica de planes de emergencia de black start.
- 3.6.7. Integrar el mantenimiento de las turbinas de gas al mantenimiento de las centrales generatrices.
- 3.6.8. Restablecer el programa de mantenimiento preventivo entregado a LUMA en julio del 2021. El drenado de agua de los tanques de almacenamiento de aire en los interruptores de aceite debe realizarse periódicamente para evitar problemas de corrosión en el mecanismo de cierre.

### 4. RECOMENDACIONES GENERALES

4.1. Sincronizar todos los equipos que recopilan eventos y alarmas a una misma referencia de tiempo para facilitar el análisis de eventos y condiciones operacionales, tales como cuadro telefónico, SCADA, DSM, oscilógrafos, secuencial de la planta, cámaras de seguridad, etc. En los casos que no se pueda hacer de forma automática, se debe hacer a diario de forma manual.

## 5. APROBACIÓN DEL INFORME

Informe preparado por:

Angel A. Pérez Carrasquillo Administrador de Operaciones

Informe recomendado por:

Jorge Cotto Pérez

Director de Generación

Informe aprobado por:

Mary C. Zapata Acosta


Subdirectora Ejecutiva de Operaciones

## 6. ANEJOS


- 6.1. Fotografías del patio de interruptores 230 kV
- 6.2. Fotografías del Interruptor 0082
- 6.3. Secuenciales de eventos de Costa Sur (Unidades 5 y 6)
- 6.4. Tabla de sincronización de Unidades de Costa Sur
- 6.5. Mantenimiento preventivo (PM) de interruptores
- 6.6. Informe de disponibilidad y gráficos de frecuencia
- 6.7. Oscilograma de EcoEléctrica


### 5.1. Fotografías del patio de interruptores 230 kV



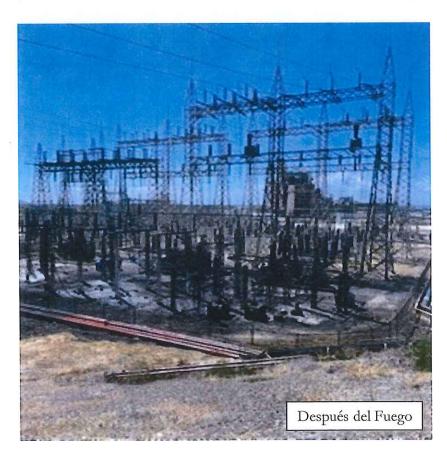


### 5.2 Fotografías del Interruptor 0082

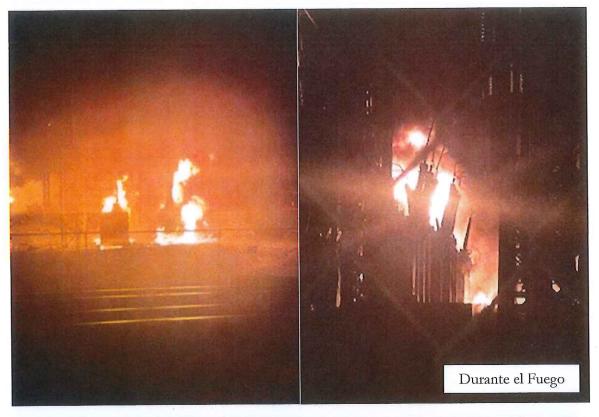

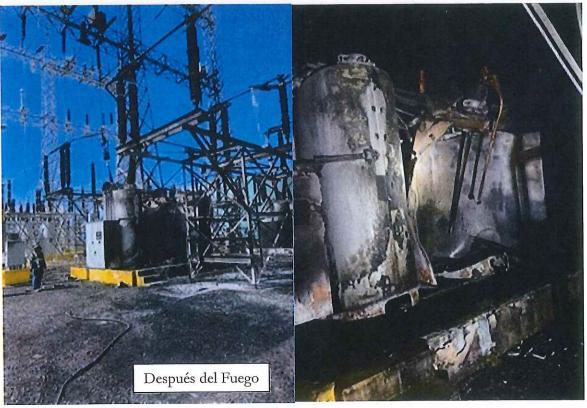

### 5.3 Secuenciales de eventos de Costa Sur (Unidades 5 y 6)

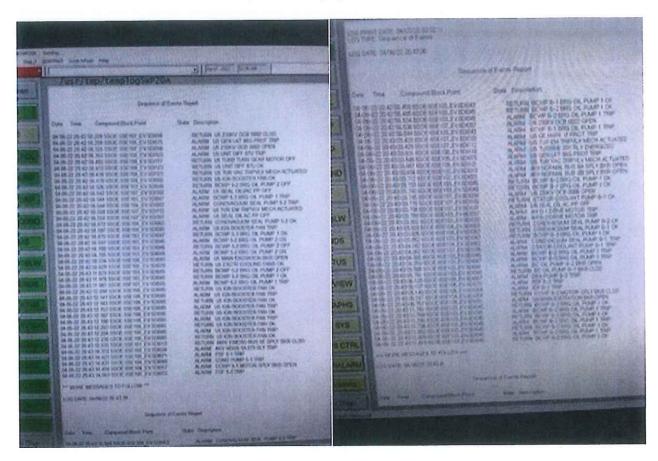

#### 5.4 Tabla de sincronización de Unidades de Costa Sur

Método de sincronización	Regulador de voltaje	Syncronizing Switch	Selector de modo de sincronización	Interruptor
Mark VI en modo Manual	AUTO	AUTO	Mark VI	En automático. El supervisor lo cierra desde la pantalla de sincronización del Mark VI.
Mark VI en Modo Automático	AUTO	AUTO	Mark VI	En automático. El sistema de Mark VI envía la señal de cierre, una vez seleccionado la opción de "Auto Sync".
Sistema Original en Modo Manual	AUTO	MANUAL	OFF	El supervisor lo cierra manualmente independiente del relé de sincronismo 25X (se utiliza solo para modo de prueba).
Sistema original en Modo Automático	AUTO	AUTO	OFF	El supervisor lo cierra manualmente una vez el relé de sincronismo 25X se cierre.

Anejo A – 2



11 de abril de 2022

Victor Ortiz Perez Jefe Central Generatriz San Juan

Radamés J. Alvarado Bonilla Jefe de Operación, Interino

INFORME SALIDA FORZADA UNIDADES 6, 7 Y 9 EL 6 DE ABRIL DE 2022

# <u>Hechos</u>

- 1. La unidad 6 se encontraba generando en diésel 194 MW en forma combinada:
  - a. CT 149 MW
  - b. STG 45 MW
- 2. La unidad 7 se encontraba generando 69 MW.
- 3. La unidad 9 se encontraba generando 79 MW.
- A las 8:43 p.m. un disturbio en el sistema eléctrico ocasionó la salida abrupta de las unidades 6, 7 y 9 dejando la Central San Juan sin potencia en el patio de interruptores 115 Kv y 38 KV BLACKOUT.

# Hallazgos

- 1) El UPS de la unidad 9 no realizó el cambio a baterías perdiendo todas las indicaciones en el cuarto de control.
- 2) La unidad 7/8 no tiene UPS. La requisición de contrato es 174762.
- 3) El UPS de la unidad 6 realizó el cambio a baterías manteniendo en servicio las indicaciones en el cuarto de control.




# INFORME SALIDA FORZADA UNIDADES 6, 7 Y 9 Página 2

# 4) Unidad 6:

- a) A las 8:43:03 p.m. subió la carga a 163/46 MW para un total de 209 MW.
- b) A 8:43:03 p.m. abrió los interruptores de salida 0066 y 0064.


04/05/2022 20:43	.33 65TGEX01003 .03 6CTGB561422C .03 6CTGB561423C .03 6MV52RCB001 .303 6MV52RCB001	Description  EXT XFMR AVR AUTO MODE  EXT XFMR AVR AUTO MODE  C16 GC8 0066 STAT  C16 GC8 0064 STAT  S16 BKR VCB GOI CLOSESTATUS	State MANUAL AUTO OPEN OPEN	First (
04/06/2022 20:20 04/05/2022 20:43 04/05/2022 20:43 04/06/2022 20:43 04/06/2022 20:43 04/06/2022 20:43	.33 65TGEX01003 .03 6CTGB561422C .03 6CTGB561423C .03 6MV52RCB001 .303 6MV52RCB001	EXT XFMR AVR AUTO MODE CT6 GC8 0066 STAT CT6 GC8 0064 STAT ST6 BKR VC8 GOI CLOSESTATUS	AUTO OPEN	
04/05/2022 20:43 04/05/2022 20:43 04/05/2022 20:43 04/05/2022 20:43 04/05/2022 20:43	.03 6CTGBS61422C 103 6CTGBS61423C 303 6MV52RCB001 303 6MV52GCB001	CT6 GC8 0066 STAT CT6 GC8 0064 STAT ST6 BKR VC8 GOI CLOSESTATUS	OPEN	
04/06/2022 20.43 04/06/2022 20.43 04/06/2022 20.4 04/06/2022 20.4	003 6CTGB561423C 003 6MV52RCB001 003 6MV52RCB001	CT6 GC8 0064 STAT ST6 BKR VCB GOI CLOSESTATUS	2010112	C. Marie
04/06/2022 20 43 04/05/2022 20 4 04/05/2022 20 4	3 03 6MV52RCB001 3 03 6MV52GCB001	ST6 BKR VCB GOI CLOSESTATUS	OPEN	
04/05/2022 20 4 04/05/2022 20 4	3 03 EMV52GC8001	1 1		
04/06/2022 20 4	(B)	1 1	OPEN	
	303 EHCZ512278	MVCB-001 STG BREAKER OPEN	OPEN	
DAME CANADA		STM TURB TRIP SOL VALVE MTSVA	TRIP	
DAIDSIEUCE ZUA	13.03 CHCZS)(2276	STM TURB EMER TRIP VALVE ETSYB	TRIP	
04/05/2072 20 4	43.03 6HCZ512276	STM TURB EMER TRIP VALVE ETSVA	TRIP	
00/05/2022 20	43 63 CHCFS2277	STG HYD FLUID SUPPLY PRESS	WOJ	
01/06/2022 30	43/03 6HCZSH2278	STM TURB TRIP SOL VALVE MYSVB	TRIP	
	43.03 EHCP312273	STM TURO HYD EMER TRUP	TRIP	
	(A)(D) 65TZ5H2310	ST REHEAT COMB STOP VLV #1 OPH	NFO	
	143.03 ESTZSH2322	STEAM TURBONE STOP VLV-2 OPN	NFO	
01/05/7072 2	14563 ASTZSMZ314	STEAM TURB COMONED BY VLV CLSD	CLOSED	
DAME FROM S	94303 65125M2314 94303 65125M2359	STEAM TURB COMBNED RICKLY CLSO	H/A	
61/86/0002	K(4)(0) 65TZSMZ103	STEAM TURB STOP VLV TEST POSH	TEST	
04/06/2020	104303 45125112297	STEAM TURBINE SWITCH POSITION ST MAIN STOP VALVE OPN	TEST	
Ø1/02/3055	\$5,4193 E51Z512298	ST MARISTOP VALVE CLSD	MO	
8406/2022	2043 9) 65725W2020	STEAM TURERE SWITCHDY ETFOU	CLOSE	
040072072 6458-0007	204303 \$512517309 204303 \$512502309	STEAM TURB BITEDS EPT VIVELSD	CLOSED	
biographs	20.A164 (STZSLZOZÓ	STEAM TURING SWITCH POSITION	H/A	
0V90/2923	20 A) D4   W-C F 511 2774	STEAM TURBURHERCEPT VIVELSO STM TURBURD MAIN TOP	CLOSED	
Pr-0x-305	2 TO A SOLD ASTER SOME	STEVENTILATION VALVE CLSO	TRIP	
200	2 (2.41 SE 1510EXDOOL 22 (2.45)(2) 1517(25)(204)	EXTAINIFAVE AUTO MODE	MARUAL	
3475171	El 10.416a reversione	ST MARICULE VAVIOWER CUSI	CLOSED	
10000000	DOUBLE AND AN ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	STEAM TURB COMMED PRIVATED	TRIA	
COMMUNICATION AND A STATE OF THE STATE OF TH	O KINGS SAVARINGS	<b>美術科学家社の経</b>	CLOSED	
2000304000000	St. Service Created by	1250 a torus de la grande. Al com la como de la grande de	dren Conso	

# INFORME SALIDA FORZADA UNIDADES 6, 7 Y 9 Página 3

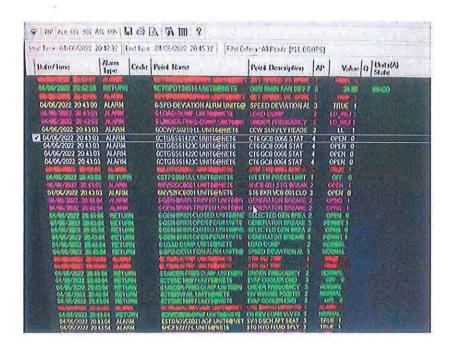


# 5) Unidad 7:

- a) A las 8:40:33 p.m. estaba generando 69 MW.
- b) A las 8:40:33 pierde la comunicación en FOXBORO.

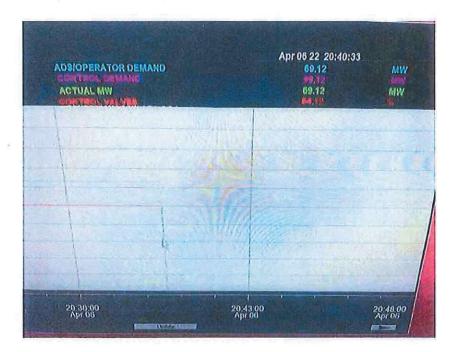

# INFORME SALIDA FORZADA UNIDADES 6, 7 Y 9 Página 4

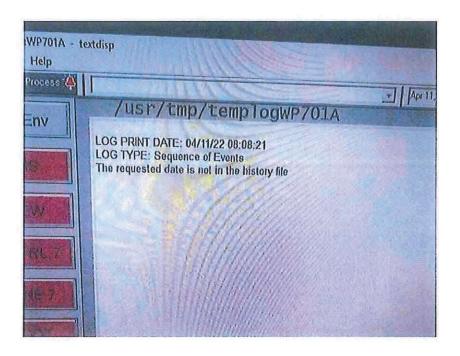

# 6) Unidad 9:


- a) A las 8:40:54 p.m. estaba generando 79 MW.
- b) A las 8:41:00 p.m. subió a 87 MW.
- c) A las 8:41:00 dejó de leer MW en FOXBORO.
- d) Secuencial de eventos de FOXBORO activó 4KV BKR SPEXCITER U#9 TRIP a las 11:12:50 p.m.
- e) Secuencial de eventos del MARKVI activó TURBINE TO BOLIER TRIP a las 8:48 p.m.

# INFORME SALIDA FORZADA UNIDADES 6, 7 Y 9 Página 5





# INFORME SALIDA FORZADA UNIDADES 6, 7 Y 9 Página 6

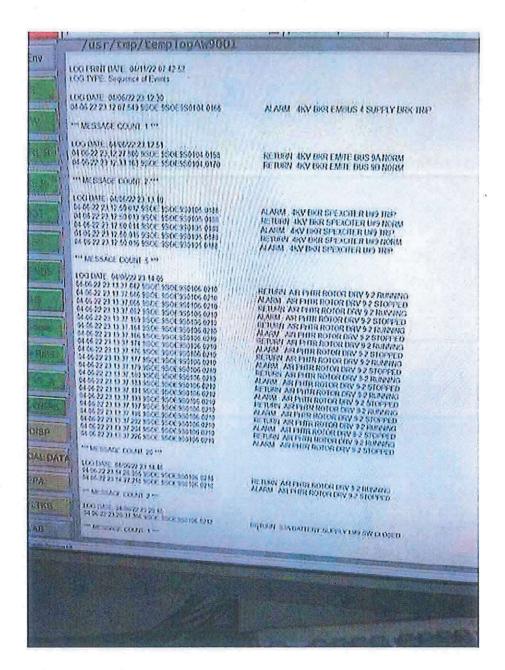

c Ingenieros de Turno

Doc 2022/JefeOper

# Anejo 2 Central Palo Seco

# Mary C Zapata Acosta

From:

Angel A. Perez Carrasquillo

Sent:

Tuesday, April 12, 2022 9:46 AM

To:

Mary C Zapata Acosta; Jorge Cotto Perez

Subject:

Fwd: Horas de Energizar y Encendido de Unidades el 7 de abril de 2022

#### Obtener Outlook para iOS

De: ANTONIO KALIL <ANTONIO.KALIL@prepa.com>

Enviado: Tuesday, April 12, 2022 8:39:52 AM

Para: Angel A. Perez Carrasquillo <ANGEL.PEREZC@prepa.com>

Cc: ANTONIO KALIL < ANTONIO. KALIL@prepa.com>

Asunto: Horas de Energizar y Encendido de Unidades el 7 de abril de 2022

#### Saludos:

El 6 de abril de 2022 ocurrió el evento que retiró de servicio las unidades generatrices. A continuación las horas en que se energizaron y hora en que se nos permitió el arranque de las unidades:

#### 7 de abril de 2022

12:05 am se cierra el interruptor 0062 del bloque 1 de las turbinas de combustión para energizar la barra 1. El interruptor 0060 para cerrar la bahía y energizar la barra 2 no operó.

12:15 am se cierran los interruptores 40720, 0070 y 0072 para energizar la barra 2. A la misma hora se cierran los interruptores 38720 y 0090 para energizar el transformador de emergencia 3-4.

8:34 am el CCE nos da la orden 3012 para encender la caldera 4.

# Mary C Zapata Acosta

From:

Angel Pcarras < guilito1@icloud.com>

Sent:

Tuesday, April 26, 2022 7:07 PM

To:

Mary C Zapata Acosta

Subject:

Soe palo seco 3

**[CAUTION]** This email originated from outside the organization. Do not open suspicious links or attachments. Report concerns to Cybersecurity@lumapr.com

[PRECAUCIÓN] Este correo electrónico se originó fuera de la organización. No abra enlaces o archivos adjuntos sospechosos. Informe a Cybersecurity@lumapr.com

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

**De:** Angel Pcarras <guilito1@icloud.com> **Fecha:** 26 de abril de 2022, 4:44:08 p. m. AST **Para:** Janet Laborde <janet.rey@prepa.com>

U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE RETURN U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE ALARM U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF TRUE RETURN U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE ALARM U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF TRUE U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF TRUE ALARM U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF TRUE RETURN U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE ALARM U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF TRUE RETURN U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE RETURN U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE ALARM U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF TRUE RETURN U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF TRUE ALARM U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF TRUE U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF TRUE EXC. VOLTAGE REG IN MANUAL TRUE US TURB TRIP FROM MARK VI TRUE DEAERATOR PUMP 3-1 OFF TRUE FIELD BREAKER CLOSED FALSE BFW PUMP 3-1 NORM OFF TRUE U3 GIS LOCKOUT TRIPPED TRUE 52G GEN BREAKER OPEN TRUE EXCITER LIMITER ON FALSE EXCITER LIMITER ON TRUE EXCITER TROUBLE TRUE ALARM ID FAN 3-2 OFF TRUE RETURN ID FAN 3-2 OFF FALSE ID FAN 3-1 OFF TRUE ALARM ID FAN 3-2 OFF TRUE ALARIM L ALARM ( RETURN RETURN ALARM RETURN RETURN ALARM RETURN RETURN ALARM 04-06-22 20:42:56:348 3SOE:3C0353:3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56:349 3SOE:3C0353:3C0353 SOE 04-06-22 20-42-56-302-380E-380353-380353-80E 04-06-22 20-42-56-304-380E-380353-380353-80E 04-06-22 20-42-56-307-380E-380353-380353-80E 04-06-22 20-42-56-318-380E-380353-380353-80E 04-06-22 20-42-56-319-380E-380353-380353-80E 04-06-22 20:42-56.325 3SOE:3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56.326.3SOE.3C0353.3C0353.SOE 04-06-22 20:42:56.332 3SOE:3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56.330 3SOE:3C0353.3C0353 SOE 14-06-22 20:42:56.287 3SOE:3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56.299 3SOE-3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56.301 3SOE.3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56.238 3SOE:3C0353 3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56.240 3SOE:3C0353 3C0353 SOE 04.06.22 20.42.56.242 3SOE:3C0356.3C0356 SOE 04.06.22 20.42.56.249 3SOE:3C0356.3C0356 SOE 04.06.22 20.42.56.250 3SOE:3C0356.3C0356 SOE 04-06-22 20:42:56.252 3SOE:3C0353 3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56.253 3SOE.3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56.283 3SOE:3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56.288 3SOE:3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56:224 3SOE:3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56:230 3SOE:3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56.230 3SOE:3C0356.3C0356 SOE 04-06-22 20:42:56.236 3SOE:3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56:237 3SOE:3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:55.904 3SOE:3C0357.3C0357 SOE 04-06-22 20:42:55.915 3SOE:3C0354.3C0354 SOE 04-06-22 20-42-55.970 3SOE:3C0356.3C0356 SOE 04-06-22 20-42:55.996 3SOE:3C0354.3C0354 SOE 04-06-22 20:42:56.205 3SOE:3C0357.3C0357 SOE 04-06-22 20:42:56.218 3SOE:3C0353 3C0353 SOE 04-06-22 20:42-56-219 3SOE:3C0353.3C0353 SOE 04-06-22 20:42:55.968 3SOE:3C0356 3C0356 SOE 04-06-22 20:42:55.685 3SOE:3C0356.3C0356 SOE 04-06-22 20:42:55.896 3SOE:3C0356.3C0316 SOE 04-06-22 20:42:54 201 3SOE:3C0354.3C0314 SOE 04-06-22 20:42:55.685 3SOE:3C0356.3C0356 SOE

DIAG

FLOW

13 ALARMS

SOOT

03

US DATA

RETURN U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE
ALARM U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF TRUE
RETURN U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE
ALARM U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE
RETURN U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE
ALARM U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE
RETURN U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE
ALARM U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE
RETURN U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE
ALARM U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE
RETURN U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE
ALARM U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF TRUE I U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF FALSE U3 CONDENSATE PUMP 3-2 OFF TRUE ALARM

04-06-22 20:42:56.351 3SOE:3C0353 3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56.354 3SOE:3C0353 3C0353 3C0504-06-22 20:42:56.357 3SOE:3C0353 3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56.358 3SOE:3C0353 3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56:415 3SOE:3C0353 3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56:416 3SOE:3C0353 3C0353 SOE 04-06-22 20:42:56 449 3SOE:3C0353 3C0353 04-06-22 20:42:56:450 3SOE:3C0353 3C0353 04-06-22 20:42:56:452 3SOE:3C0353 3C0353 04-06-22 20:42:56 453 3SOE-3C0353 3C0353 OG DATE: 04/06/22 20:43:39

"" MORE MESSAGES TO FOLLOW ""

04-06-22 20:42:56,550 3SOE:3C0353 3C0353 04-06-22 20:42:56.551 3SOE:3C0353.3C0353

UAPANEL ALARM Applications Help

02-11 AM

Apr 07, 2022

ANEL ALARM TOOLS ScratchPads AW3001: AW301A - tentdisp

lange Env

/usr/tmp/templogAw301A

BMS

BLR CTRL

TRB CTRL

MOTORS

LOG DATE: 04/06/22 20:43:38 \*\*\* MESSAGE COUNT: 4 \*\*\*

Anejo 3
Central Aguirre

LOG PRINT DATE: 04/07/22 15:27:25

LOG TYPE: Sequence of Events

LOG DATE: 04/06/22 02:48:33

#### Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 02:47:20.746 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 02:47:20.747 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 05:56:46

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 05:56:28.969 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 05:56:28.972 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 07:06:44

#### Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 07:06:26.081 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 07:06:26.082 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 07:25:23

# Unit Sequence of Events Report

Date Time Compound:Block.Pd	int
-----------------------------	-----

State Description

04-06-22 07:25:03.888 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 07:25:03.889 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 07:25:03.890 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 07:25:03.891 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 4 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 07:48:58

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 07:48:40.302 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 07:48:40.303 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 08:28:20

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 08:28:02.865 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 08:28:02.869 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 10:21:33

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 10:21:16.542 1S01:1S0107.S1101

ALARM U1 DEAERATOR PUMP 1 OFF

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 10:38:25

**Unit Sequence of Events Report** 

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 10:38:08.311 1S01:1S0107.S1101

RETURN U1 DEAERATOR PUMP 1 ON

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 10:57:43

Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 10:57:25.769 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 10:57:25.771 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 11:40:28

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 11:40:11.586 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 11:40:11.587 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 11:43:39

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

(

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 11:43:22.393 1S01:1S0107.S1101

ALARM U1 DEAERATOR PUMP 1 OFF

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 12:04:38

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 12:04:19.728 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 12:04:19.729 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 12:07:14

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 12:06:57.679 1S01:1S0107.S1101

RETURN U1 DEAERATOR PUMP 1 ON

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 12:13:08

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 12:12:51.673 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 12:12:51.675 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 12:18:29

Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 12:18:12.050 1S01:1S0107.S1101

ALARM U1 DEAERATOR PUMP 1 OFF

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 12:28:51

Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 12:28:33.412 1501:150107.51101

RETURN U1 DEAERATOR PUMP 1 ON

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 13:09:00

Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 13:08:42.693 1S01:1S0107.S1101

ALARM U1 DEAERATOR PUMP 1 OFF

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 13:15:02

Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 13:14:44.722 1S01:1S0107.S1101

RETURN U1 DEAERATOR PUMP 1 ON

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 14:44:24

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 14:44:06.762 1S01:1S0107.S1101

ALARM U1 DEAERATOR PUMP 1 OFF

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 15:18:19

Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 15:18:02.279 1S01:1S0107.S1101

RETURN U1 DEAERATOR PUMP 1 ON

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 15:20:34

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 15:20:16.856 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 15:20:16.857 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 15:22:02

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 15:21:40.562 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 15:21:40.566 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 15:21:44.648 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 15:21:44.657 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 4 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 15:57:19

Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 15:57:01.704 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 15:57:01.705 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 16:03:15

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 16:02:57.406 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 16:02:57.410 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 17:07:01

# **Unit Sequence of Events Report**

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 17:06:44.057 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 17:06:44.086 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 17:08:06

#### Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 17:07:48.027 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 17:07:48.028 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 17:07:48.029 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 17:07:48.030 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 4 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 17:19:01

Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 17:18:44.126 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 17:18:44.194 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 17:20:20

# **Unit Sequence of Events Report**

Date Time Compou

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 17:19:56.344 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 17:19:56.345 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 17:20:02.778 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 17:20:02.781 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 4 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 17:41:35

Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 17:41:17.884 1S01:1S0107.S1101

ALARM U1 DEAERATOR PUMP 1 OFF

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 17:45:10

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 17:44:52.268 1S01:1S0107.S1101

RETURN U1 DEAERATOR PUMP 1 ON

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 17:52:29

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 17:52:11.430 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 17:52:11.449 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 18:32:25

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 18:32:03.045 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 18:32:03.047 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 18:32:03.466 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 18:32:03.522 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 18:32:06.897 1S01:1S0112.SC028

04-06-22 18:32:06.904 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 6 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 18:46:59

Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 18:46:41.296 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 18:46:41.298 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 19:50:37

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 19:50:19.262 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 19:50:19.287 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 19:56:24

Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 19:56:06.450 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN 04-06-22 19:56:06.468 1S01:1S0112.SC028

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 20:18:08

Compound:Block.Point Date Time

State Description

04-06-22 20:17:51.315 1S01:1S0107.S1101

ALARM U1 DEAERATOR PUMP 1 OFF

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 20:24:49

#### Unit Sequence of Events Report

Compound:Block.Point Date Time

State Description

04-06-22 20:24:32.093 1S01:1S0107.S1101

RETURN U1 DEAERATOR PUMP 1 ON

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 20:26:35

#### Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 20:26:17.545 1S01:1S0112.SC028

RETURN 230KV OCB 0090 CLOSED

04-06-22 20:26:17.550 1S01:1S0112.SC028

ALARM 230KV OCB 0090 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 20:43:20

#### Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 20:42:50.720 1S01:1S0107.S1106 04-06-22 20:42:51.101 1S01:1S0107.S1106 04-06-22 20:42:51.117 1S01:1S0107.S1106 04-06-22 20:42:51.124 1S01:1S0107.S1106 04-06-22 20:42:55.704 1S01:1S0112.SC029 04-06-22 20:42:55.718 1S01:1S0105.S1068 04-06-22 20:42:58.356 1S01:1S0107.S1105 04-06-22 20:42:58.359 1S01:1S0101.S1003 04-06-22 20:42:58.361 1S01:1S0101.S1003 04-06-22 20:42:58.365 1S01:1S0101.S1003 04-06-22 20:42:58.365 1S01:1S0107.S1105 04-06-22 20:42:58.366 1S01:1S0101.S1003 04-06-22 20:42:58.367 1S01:1S0107.S1105 04-06-22 20:42:58.369 1S01:1S0101.S1003 04-06-22 20:42:58.369 1S01:1S0107.S1105 04-06-22 20:42:58.372 1S01:1S0107.S1105 04-06-22 20:42:58.375 1S01:1S0101.S1003 04-06-22 20:42:58.379 1S01:1S0101.S1003 04-06-22 20:42:58.382 1S01:1S0101.S1003

RETURN U1 COOLING WATER PUMP 2 ON ALARM U1 COOLING WATER PUMP 2 OFF RETURN U1 COOLING WATER PUMP 2 ON ALARM U1 COOLING WATER PUMP 2 OFF ALARM 230KV OCB 0080 OPEN ALARM U1 STATOR COOLANT PUMP 1 OFF ALARM U1 COOLING WATER PUMP 1 OFF ALARM U1 SCREEN WASH PUMP 2 OFF RETURN U1 SCREEN WASH PUMP 2 ON ALARM U1 SCREEN WASH PUMP 2 OFF RETURN U1 COOLING WATER PUMP 1 ON RETURN U1 SCREEN WASH PUMP 2 ON ALARM U1 COOLING WATER PUMP 1 OFF ALARM U1 SCREEN WASH PUMP 2 OFF RETURN U1 COOLING WATER PUMP 1 ON ALARM U1 COOLING WATER PUMP 1 OFF RETURN U1 SCREEN WASH PUMP 2 ON ALARM U1 SCREEN WASH PUMP 2 OFF RETURN U1 SCREEN WASH PUMP 2 ON

04-06-22 20:42:58.386 1S01:1S0101.S1003 04-06-22 20:42:58.389 1S01:1S0101.S1003 04-06-22 20:42:58.390 1S01:1S0101.S1003

04-06-22 20:42:58.695 1S01:1S0114.S1166

ALARM U1 SCREEN WASH PUMP 2 OFF
RETURN U1 SCREEN WASH PUMP 2 ON
ALARM U1 SCREEN WASH PUMP 2 OFF
ALARM U1 RUNBK(0%)LOSS STA.COOL.FLOW

\*\*\* MESSAGE COUNT: 23 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 20:50:54

#### Unit Sequence of Events Report

Date Time Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 20:50:34.898 1S01:1S0104.S1060 04-06-22 20:50:34.918 1S01:1S0104.S1060 04-06-22 20:50:34.919 1S01:1S0104.S1060 04-06-22 20:50:34.926 1S01:1S0104.S1060 04-06-22 20:50:34.927 1S01:1S0104.S1060 ALARM U1 4KV EMER BUS SPLY BKR CLOSED

RETURN U1 4KV EMER BUS SPLY BKR OPEN

ALARM U1 4KV EMER BUS SPLY BKR CLOSED

RETURN U1 4KV EMER BUS SPLY BKR OPEN

ALARM U1 4KV EMER BUS SPLY BKR CLOSED

\*\*\* MESSAGE COUNT: 5 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 20:51:21

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 20:51:03.065 1S01:1S0118.S1234

**RETURN** 

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 20:54:10

#### Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 20:53:49.182 1S01:1S0107.S1101

04-06-22 20:53:49.574 1S01:1S0104.S1061

04-06-22 20:53:49.593 1S01:1S0104.S1061

04-06-22 20:53:49.596 1S01:1S0104.S1061

04-06-22 20:53:49.602 1S01:1S0104.S1061

04-06-22 20:53:49.608 1S01:1S0104.S1061

04-06-22 20:53:49.611 1S01:1S0104.S1061

04-06-22 20:53:49.612 1S01:1S0104.S1061

04-06-22 20:53:49.613 1S01:1S0104.S1061

04-06-22 20:53:49.616 1S01:1S0104.S1061

ALARM U1 125VDC BUS TIE BKR CLOSED RETURN U1 125VDC BUS TIE BKR OPEN ALARM U1 125VDC BUS TIE BKR CLOSED RETURN U1 125VDC BUS TIE BKR OPEN ALARM U1 125VDC BUS TIE BKR CLOSED RETURN U1 125VDC BUS TIE BKR OPEN ALARM U1 125VDC BUS TIE BKR CLOSED

ALARM U1 DEAERATOR PUMP 1 OFF

RETURN U1 125VDC BUS TIE BKR OPEN ALARM U1 125VDC BUS TIE BKR CLOSED

\*\*\* MESSAGE COUNT: 10 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 20:56:40

#### Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 20:56:21.591 1S01:1S0107.S1101

04-06-22 20:56:21.968 1S01:1S0107.S1106

04-06-22 20:56:22.322 1S01:1S0107.S1106

04-06-22 20:56:22.338 1S01:1S0107.S1106

04-06-22 20:56:22.347 1S01:1S0107.S1106

RETURN U1 DEAERATOR PUMP 1 ON

RETURN U1 COOLING WATER PUMP 2 ON

ALARM U1 COOLING WATER PUMP 2 OFF

RETURN U1 COOLING WATER PUMP 2 ON

ALARM U1 COOLING WATER PUMP 2 OFF

\*\*\* MESSAGE COUNT: 5 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 21:01:27

**Unit Sequence of Events Report** 

Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 21:01:10.647 1S01:1S0105.S1076

ALARM U1 CIRC WATER PUMP 3 OFF

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 21:07:38

#### Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 21:07:20.770 1S01:1S0107.S1101

ALARM U1 DEAERATOR PUMP 1 OFF

\*\*\* MESSAGE COUNT: 1 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 21:20:13

# Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 21:19:54.403 1S01:1S0107.S1106

04-06-22 21:19:54.657 1S01:1S0107.S1106

04-06-22 21:19:54.673 1S01:1S0107.S1106

04-06-22 21:19:54.680 1S01:1S0107.S1106

RETURN U1 COOLING WATER PUMP 2 ON

ALARM U1 COOLING WATER PUMP 2 OFF

RETURN U1 COOLING WATER PUMP 2 ON

ALARM U1 COOLING WATER PUMP 2 OFF

\*\*\* MESSAGE COUNT: 4 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 21:39:52

Date Time Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 21:39:33.687 1S01:1S0101.S1001

04-06-22 21:39:33.688 1S01:1S0101.S1001

04-06-22 21:39:33.689 1S01:1S0101.S1001

04-06-22 21:39:33.690 1S01:1S0101.S1001

RETURN U1 COOLING TOWER FAN 1 ON

ALARM U1 COOLING TOWER FAN 1 OFF

RETURN U1 COOLING TOWER FAN 1 ON

ALARM U1 COOLING TOWER FAN 1 OFF

\*\*\* MESSAGE COUNT: 4 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 21:49:57

Unit Sequence of Events Report

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 21:49:31.752 1S01:1S0112.SC033

04-06-22 21:49:38.684 1S01:1S0112.SC032

04-06-22 21:49:40.510 1S01:1S0112.SC031

ALARM 230KV OCB 50330 OPEN

ALARM 230KV OCB 0072 OPEN

ALARM 230KV OCB 0074 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 3 \*\*\*

LOG DATE: 04/06/22 22:57:09

Date Time

Compound:Block.Point

State Description

04-06-22 22:56:50.449 1S01:1S0112.SC026

ALARM 230KV OCB 0052 OPEN

04-06-22 22:56:51.885 1S01:1S0112.SC025

ALARM 230KV OCB 50730 OPEN

\*\*\* MESSAGE COUNT: 2 \*\*\*

# Anejo 4 Ciclo Combinado Aguirre

### Mary C Zapata Acosta

From:

Angel A. Perez Carrasquillo

Sent:

Tuesday, April 12, 2022 11:11 AM

To:

Josué Colón Ortiz; Mary C Zapata Acosta; Jorge Cotto Perez

Subject:

Fwd: Información de Entrada de Unidades Ciclo Combinado Luego de Evento del 6 de

abril de 2022

#### Obtener Outlook para iOS

De: WILLIAM RÍOS MERA <WILLIAM.RIOSM@prepa.com>

Enviado: Tuesday, April 12, 2022 10:41:53 AM

Para: Alexis Cruz < ALEXIS.CRUZ@prepa.com>; Angel A. Perez Carrasquillo < ANGEL.PEREZC@prepa.com>

Cc: Cynthia Cruz Santiago < CYNTHIA.CRUZS@prepa.com>; INGRID J. RODRIGUEZ RIVERA

<INGRID.RODRIGUEZ@prepa.com>

Asunto: Información de Entrada de Unidades Ciclo Combinado Luego de Evento del 6 de abril de 2022

Se incluye la secuencia de entrada de unidades del Ciclo Combinado de Aguirre según solicitado:

#### Jueves 7 de abril de 2022

- 1. 11:46 am se recibió en el Ciclo Combinado de Aguirre 230 KV y se procedió a colocar unidades a gas en mecanismo de giro.
- 2. 1:31 pm Se colocó unidad 1-4 en servicio
- 3. 1:43 pm Se colocó unidad 1-1 en servicio
- 4. 2:12 pm Se colocó unidad 1-2 en servicio.

Nota: Las unidades fueron entrando en secuencia según se iba estabilizando en carga la unidad anterior.

Durante la noche se recibieron los resultados del análisis de aceite del MPT 2-3, 2-4 y la recomendación de colocarlo en servicio.

5. 11:09 pm Se colocó la unidad 2-3 en servicio.

La unidad 2-4 no entró a servicio debido a que se perdió referencia de voltaje del Sistema en la misma. Para resolver el problema hay que realizer una via libre sacando de servicio la unidad 2-3.

¡Gracias!

Sent from Mail for Windows

# Anejo 5 Central Mayagüez



26 de abril de 2022

Angel A. Pérez Carrasquillo Administrador Operaciones Directorado Generación

Ingeniero Supervisor Senior Hidro-Gas Mayagüez

#### Evento de Falla en el Sistema Eléctrico del 6 de Abril de 2022

A continuación, incluyo la cronología de eventos previo a la falla del sistema eléctrico el 6 de abril de 2022 y la posterior entrada de unidades en la Central HidroGas de Mayagüez.

#### Unidad 2

- 1. Unidad operaba a carga completa 54.5 MW desde las 19:00 hrs.
- 2. Se dispara la unidad a las 20:39 hrs.

#### Unidad 3

- 1. Unidad 3A operaba a 24 MW desde las 16:10 hrs.
- 2. Se dispara la unidad a las 20:39 hrs.
- 3. Se trabaja con la normalización de la Planta a las 21:00 hrs.
- Recibo la orden 3020 del Centro de Control Energético para operar en modo de isla a las 23:54 hrs.
- 5. Arranco en modo de isla (ISO Precise) a las 00:11 del día 7
- 6. Se le aplica carga a la unidad a las 00:37 del día 7.
- 7. La Central Cambalache se sincroniza con nosotros a las 4:10 de la madrugada del día 7.

#### Unidad 4

- 1. Unidad 4A operaba a 24 MW desde las 17:34 hrs.
- 2. Se dispara la unidad a las 20:39 hrs.



# Anejo 6 Central Cambalache

#### Mary C Zapata Acosta

From:

Herminio A. Arroyo Perez

Sent:

Tuesday, April 26, 2022 7:28 PM

To:

Angel A. Perez Carrasquillo

Cc:

Mary C Zapata Acosta; Jaime Arturo Umpierre Montalvo; Ivelisse Feliciano Arocho

Subject:

Fwd: Disparo unidades miércoles 6 abril 2022 (blackout)

**Attachments:** 

2022-04-07 20\_01\_42-Greenshot.png; 2022-04-07 20\_08\_27-Greenshot.png; 2022-04-07 20\_09\_59-Greenshot.png; 2022-04-07 20\_11\_29-Greenshot.png; 2022-04-07 20\_36\_02-Greenshot.png

Buenas noches,

Segun solicitado, incluyo fotos de los gráficos de las respuestas de las unidades en Camabalache el pasado 6 de abril de 2022. Ambas estaban a 50 Mw, al comenzar el disturbio subieron carga y dispararon por baja frecuencia ~ @ 70 Mw.

Saludos, Herminio

#### Get Outlook for Android

From: Guarionex Arce Gonzalez < GUARIONEX.ARCE@prepa.com>

Sent: Thursday, April 7, 2022 9:04:30 PM

**To:** Herminio A. Arroyo Perez <HERMINIO.ARROYO@prepa.com> **Subject:** Disparo unidades miércoles 6 abril 2022 (blackout)

Buenas Noches, envió información solicitada.

Saludos,

Guarionex Arce González Operation Control Supervisor-Senior Puerto Rico Electric Power Authority Cambalache Power Plant

Address: Carretera #2 km 73.5 Interior 6681 Bo. Islote, Sector El Pasaje Arecibo, P.R.


Address 2: Apartado 708 Arecibo, P.R., 00613-0708


ATT: Guarionex Arce González Control Room, Cambalache Power Plant Tel: 1(787) 521-6277 Int . 6277 Fax: 1(787) 521-6280


Visit our web site at www.aeepr.com


		6.53	<																																				>	
CCUCITUMA	20:01:41 IMSSTA01	9	TYPE	AI ARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARIM ALADM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	AL ADM
u H	PLT OVER		STATUS	N	Z	z	z	hans		=			z		z		z	z	z				LOLO		Dea: 70			z		h		een	z	z	z			F863		1
SHUT DOWN	FUEL GRPH		ST	NHO	CFN	CFN	CFN	S	豆	H	중	Ą	CFN	2	CFN	충	CFN	CFN	CFN	Ş	ᆼ	중	P P	충	9 !	9 9	2 5	CFN	ð	SO SO	9 S	P	CFN	CFN	CFN	Ξ	Ī	P	충	
SI ARI - UP	OTSG		PRIO			MEDIUM	LOW.	LOW	LOW	MEDIUM	LOW	MEDIUM	LOW	LOW	MEDIUM	MEDIUM	LOW	LOW.	LOW	LOW	LOW	LOW	MEDIUM	LOW	Š.	NO.		MEDIUM	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW	NOT .	LOW	LOW	LOW	LOW	MOT	COM
Ogn.	611,V	ABSVIB	VALUE	DISTILIBRAN	BDQ	DISCREPAN	DISTURBAN	NON	•	22.09	NALARM	NACTIVE	NO	0.4	ACTIVE	NOTON	DISCREPAN	DISTURBAN	ALARM	13.4	13.4	13.4	59.38	26.9	13.0	13.0	12.8	NO.	5.5	m	13.3	59.71	DISCREPAN	DISTURBAN.	BDQ	60.9	m	11.6	60.10	בס סס ו כאשו
OUS INTE	GEN CLNG	G PED													~											•10			-		1					_			_	
	GT MAST	TB BR																																	CH4					
	SFCIEXCISY	010CY001_XJ50	DESCRIPTION	EC STRAMETO IN I	OMEGA STMANTR INJ	WTR/ST FLOW	PV BYP VLV STM INJ	LIM ON GRD	GEN BRG DE REL VIB	GEN FREQUENCY	GT LOAD LIMIT REACHED	SURGE PRO STG 3	LIM ON GRD	GEN RCT PWR	SURGE PRO STG 3	SPEED	FG GT SEQ	FG GT SEQ	GT LOAD LIMIT REACHED	GEN VOLT L1-L3	GEN VOLT L2-L3	GEN VOLT L1-L2	GEN FREQUENCY	GEN RCT PWR	GEN VOLT L1-L3	GEN VOLT L2-L3	GEN VOLI LT-LZ	SPEED	GEN RCT PWR	GEN BRG DE REL VIB	GEN VOLT L1-L3	GEN FREQUENCY	FG EXCITATION	FG EXCITATION	GEN CURRENT L2 (06kA) B16/CH4	GEN RCT PWR	GEN BRG DE REL VIB	GEN VOLT L1-L3	GEN FREQUENCY	GEN EDECHIENCY
		8.452 LOW 02MBD10	TAGNAME	Anno 1 han		OC.			20			,		•	5	*								77			OZIMIKATOCETO4_XJSO G			0000		578								7
Alaitis & Everilis List		022 20:05:18:452	TIME	20-42-47 076	20:46:46.534	20:46:45.452	20:46:45.452	20:46:44.367	20:46:43.706	20:46:43.488	20:46:43.274	20:46:42.729	20:46:42.729	20:46:42.621	20:46:42.189	20:46:42.189	20:46:42.189	20:46:42.189	20:46:41.099	20:46:36.963	20:46:36.963	20:46:36.963	20:46:36.963	20:46:36.638	20:46:36.417	20:46:36.417	20:46:36.417	20:46:35 655	20:46:35.557	20:46:35.557	20:46:35.330	20:46:35,330	20:46:35.121	20:46:35.121	20:46:35.121	20:46:34.998	20:46:34.998	20:46:34.790	20:44:11.191	20-42-06 477
HOYELD I		04/07/2022	DATE	04700000	04/06/2022	04/06/2022	▶ 04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	OAIDEMOSS

		4	<																																		>	3
04/07/2022	20:08:27 IMSSTA01		TYPE	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALAKM	ALARM	ALAKIM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARIM	ALACINI ALADM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	
1)E	PLT OVER		STATUS	z	Z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z :	z	Z 2	. z	z	z	z	z	z	z :	zz	z	z	z	z	z .	LOLO			z			C.	7
SHUI DOWN	FUEL GRPH		ST	CFN	CFN	CFN	CFN	CFN	CFN	CFN	CFN	CFN	CFN	S I	Z I	S S		S S	SFN	CFN	CFN	CFN	SEN I	N S	Z S	CFN	CFN	CFN	CFN	CEN	S 6	5 6	5 9	SFN	Po	2	Š :	THE STATE OF THE S
o long to	OTSG H		PRIO	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW	MOT	MEDIUM	LOW	COM	LOW		LOW	LOW	MOT	LOW	LOW	된	HIGH		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	LOW	MEDIUM	200	LOW	MEDIUM	LOW	LOW	LOW	
	GT T,V				DISTURBAN	DISTURBAN	DISTURBAN	DISTURBAN	DISCREPAN	DISTURBAN	TIMEOUT	DISTURBAN	1×1	DISTURBAN	DISTURBAN	DISTURBAN	DISCREPAIN	OISCREPAN	DISTURBAN	NOT HEALT	DISCREPAN	DISTURBAN	ACTIVE	ACTIVE	1 D	. Д.	р.	D.	D.	ALARM	on .		5	W	day.		0 (	
	GEN CLNG	REL VIB	WALUE	DIS	SIO	DIS	DIS	DIS.	DIS	DIS	MIL	SIO	> MAX1	DIS	DIS	SIO	מ מ	DIS	DIS	NO	DIS	DIS	ACT	ACT I	A B	TRIP	TRIP	TRIP	TRIP	ALA	59.39	0. 6.	59.61	< LOW	10.4	12.3	60.10	
	GT MAST 6	TB BRG																																				
	SFCEXCISY	sare						戶					OFF													2	2		2	딮								
		CY001_XJ50	RIPTION	FAN FUEL OIL SYST	FAN FUEL OIL SYST	FUEL OIL PUMP	FILTER LIQ FUEL	DRAIN VLY FTR LIQ FUEL	MIN SO VLY LIQ FUEL	MN SO VLV LIQ FUEL	FG FUEL OIL	FG FUEL OIL	T AIR BFR CPR MEAS DIFF	SEAL AIR SYST VLV	OTSG OUTLET VLV	OTSG VENT VLV	PV CV DESOP	FEEDWATER PUMP	FEEDWATER PUMP	GT3 MAIN SVR WDOG	FEEDWATER PUMP	FEEDWATER PUMP	EPTCN STG 4	GT TRIP 2003	GT TRIP CH#3	TRIP FROM HSCS CH2	TRIP FROM HSCS CH2	GT TRIP CH#1	TRIP FROM HSCS CH2	GT LOAD LIMIT REACHED	GEN FREQUENCY	GEN VOLT 14-15	GEN FREGUENCY	0	GEN VOLT L2-L3	GEN VOLT L1-L2	GEN FREQUENCY	,
		02MBD11C	DESCRI	FAN FI	FAN FI	FUEL	FILTER	DRAIN	MNSC	MN SC	FG FU	FG FU	TAIR	SEAL	OTSG	OTSG	2000	FEED	FEED	GT3 N	FEED	FEED	SURGE	GTTE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRIP	TRIP	GT TR	TRIP	GTLC	GEN	S CUID	GEN	SPEED	GEN	GENV	GENE	
		LOW	TAGNAME	03MBN35AN001_STD	03MBN35AN001_LM0	03MBN32AP001_LM0	03MBN31AT001_LM0	03MBN31AA015_LM0	03MBN31AA001_STD	03MBN31AA001_LM0	03MBN00EA000_STZ	03MBN00EA000_LM0	03MBL30CTX00_MAX1	03MBA80AA005_LM0	03LBA10AA007_LM0	03LBA10AA002_LM0	03LAE10AA001_51D	03LAC10AP001_STD	03LAC10AP001 LM0	03CKG01GK002_XU98	03LAC10AP001_STD	03LAC10AP001_LM0	03MBL30CT0Y0_ATV	03MBY10EU001_TRIP	03MBX41EG111_TRIP	03CJP10EG6S0 TRIP	03CJP10EG6R0_TRIP	03MBX41EG1R1_TRIP	03CJP10EG6T0_TRIP	03MBH33EG000_AL	03MKA10CE103_XJ50	USIMIKATOCETUS ASSU	03MKA10CE104_X350	03MBA30CS90A LOW	03MKA10CE105_XJ50	03MKA10CE104_XJ50	03MKA10CE103_XJ50	Dicharcocon
Maillis & Events List		122 20:11:57.126	TIME	21:15:31.392	21:15:31.392	21:15:31.392	21:15:31.392	21:15:31.392	21:15:31.392	21:15:31.392	21:15:31.392	21:15:31.392	21:15:31.392	21:15:31.392	21:15:31.392	21:15:31.392	24.45.31.392	21.15.31.392	21:15:31.392	21:15:31.392	20:45:23.258	20:45:23.258	20:45:22.656	20:45:22.656	20:45:22:539	20:45:22.481	20:45:22.470	20:45:22.470	20:45:22.459	20:45:22.378	20:45:18.067	20:45:16:914	20.45.16.914	20:45:16.683	20:45:16.347	20:45:16.347	20:37:44.196	The second second
סאדכו		04/07/2022		04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022 04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2022	Transport 1

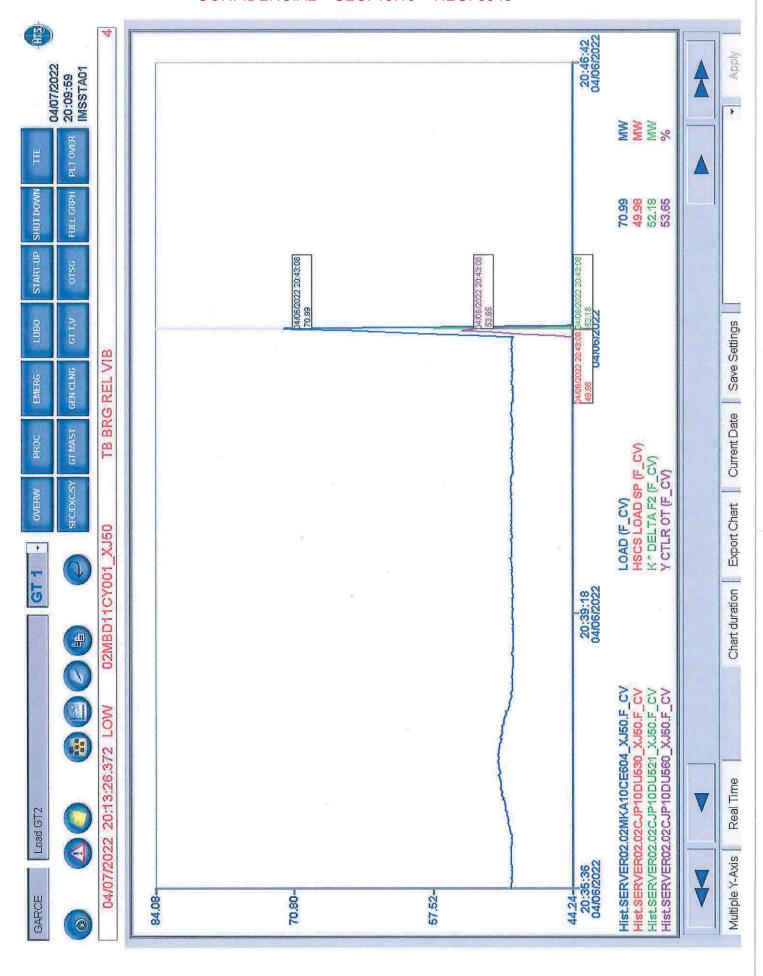

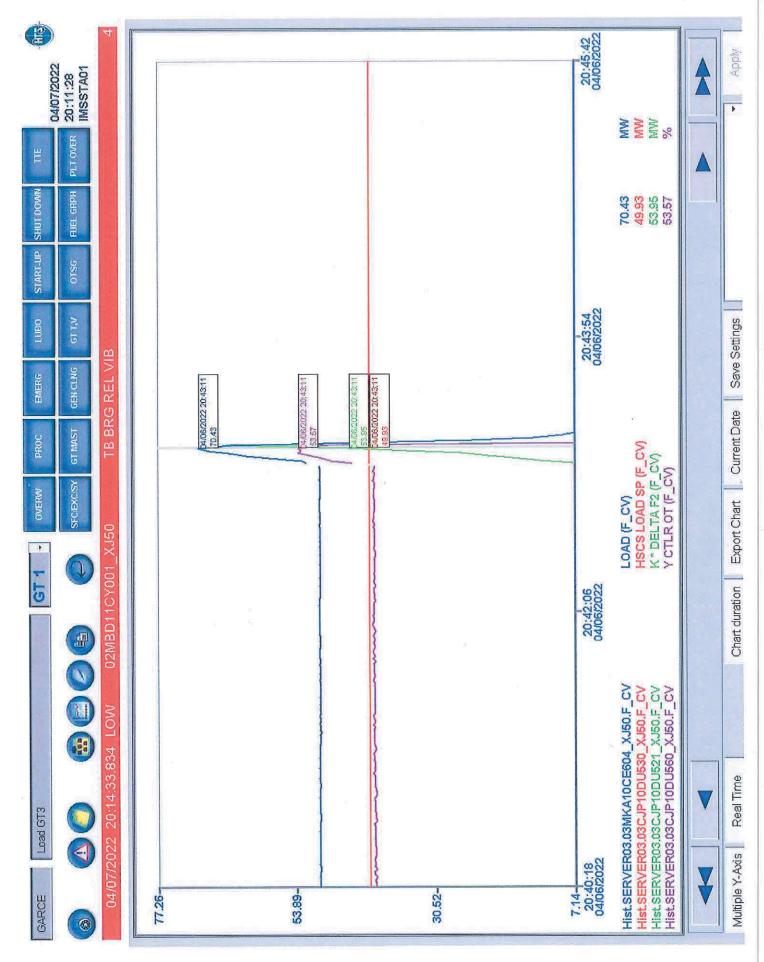

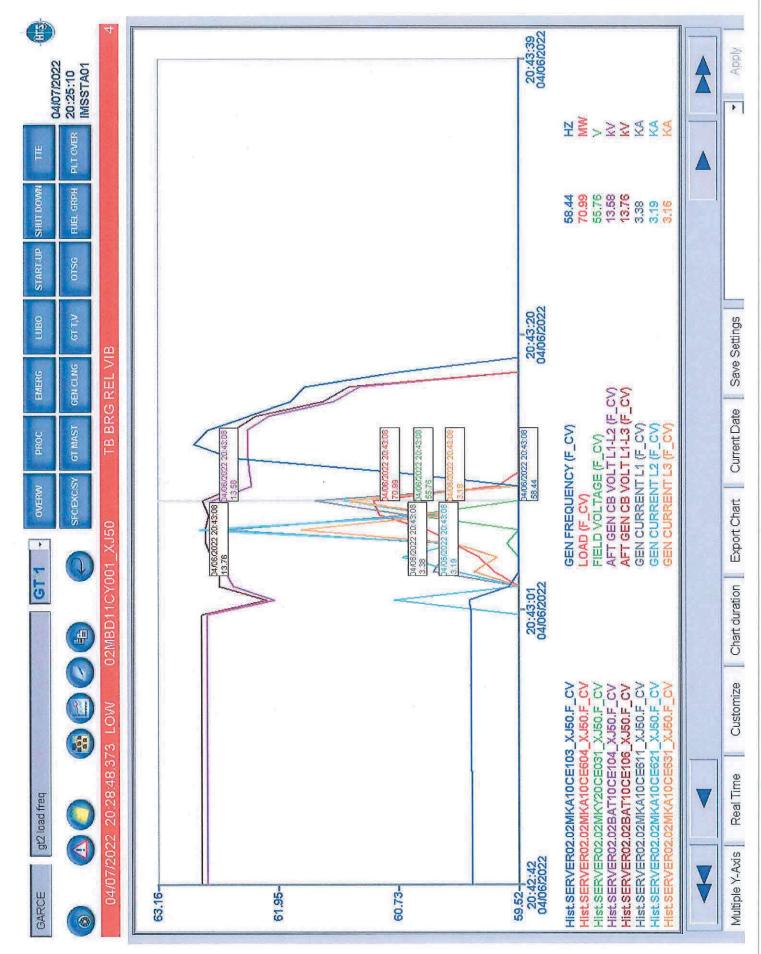

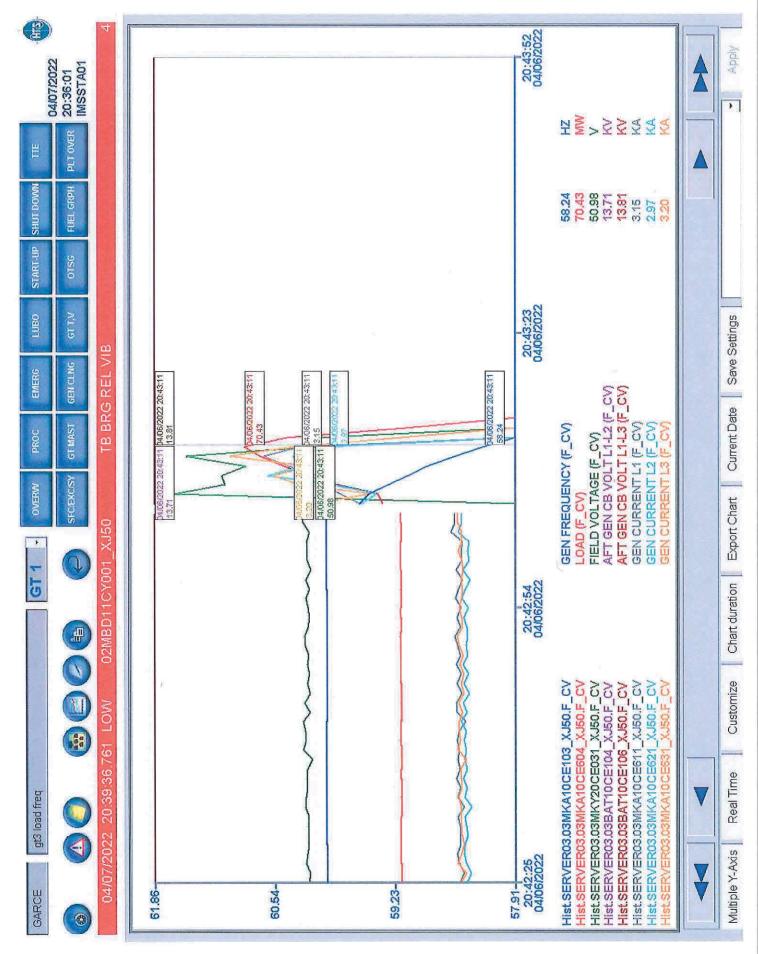

# Anejo 7 Turbinas de Combustión – Yabucoa TC

#### Mary C Zapata Acosta

From:

Angel A. Perez Carrasquillo

Sent:

Tuesday, April 12, 2022 11:12 AM

To:

Mary C Zapata Acosta; Jorge Cotto Perez; Josué Colón Ortiz

Subject:

Fwd: BLACK-START YABUACOA 1-2

#### Obtener Outlook para iOS

De: Carmen E Quintana Vargas < CARMEN.QUINTANA@prepa.com>

Enviado: Tuesday, April 12, 2022 11:11:27 AM

Para: Angel A. Perez Carrasquillo <ANGEL.PEREZC@prepa.com>

Asunto: Fw: BLACK-START YABUACOA 1-2

From: Javier Bas <JAVIER.BAS@prepa.com> Sent: Tuesday, April 12, 2022 10:58 AM

To: Carmen E Quintana Vargas < CARMEN.QUINTANA@prepa.com>

Subject: BLACK-START YABUACOA 1-2

El miércoles 6 de abril a las 10:00pm, con la orden #3017 del Ing. Joel Rivera, en coordinación con el CCE y el supervisor Axel Rivera Torres, operador de Yabucoa se encendió la unidad YB 1-2 y a las 10:12pm se cerró breaker para energizar el 115Kv de Yabucoa TC a Jobos TC esto para energizar el 230KV de Jobos hacia Aguirre y encender el ciclo combinado en Aguirre. Una vez energizado el patio de interruptores de Jobos TC por la LN de 115KV el personal del CCE indico que los interruptores que energizan el 115KV en Jobos TC hacia el 230KV que va hacia Aguirre no operaban remotos y no tenían personal de LUMA para cerrarlos manualmente. En este momento YB 1-2 operaba con 6 MW y el CCE decidió energizar la LN 230KV que va desde YB TC hacia AES para energizar desde AES el 230KV que va hacia Aguirre. Cuando el CCE hizo la operación para energizar el 230KV se disparó YB 1-2 a las 10:50pm.

Javier Bas Sánchez Ingeniero Area Este Hidrogas, AEE 787-521-5567 work 787-635-5610 cell

#### JANET C. REY LABORDE

From:

Angel A. Perez Carrasquillo

Sent:

Tuesday, April 26, 2022 4:45 PM

To:

JANET C. REY LABORDE

Subject:

Fwd: INFORME BLACK START - YABUCOA 1-2

**Attachments:** 

SubEstacion YB TC Planta.jpg

#### Obtener Outlook para iOS

De: Carmen E Quintana Vargas < CARMEN.QUINTANA@prepa.com>

Enviado: Tuesday, April 12, 2022 4:43:21 PM

Para: Angel A. Perez Carrasquillo <ANGEL.PEREZC@prepa.com>

Cc: Jorge Cotto Perez < JORGE.COTTO@prepa.com>; Jaime Arturo Umpierre Montalvo < JAIME.UMPIERRE@prepa.com>;

JOSE VAZQUEZ VERA < JOSE. VAZQUEZV@prepa.com>; Javier Bas < JAVIER. BAS@prepa.com>; Axel Rivera Torres

<a>XEL.RIVERA@prepa.com>; Maria Jeanette Ortega Cosme < MARIA.ORTEGA@prepa.com></a>

Asunto: INFORME BLACK START - YABUCOA 1-2

Le incluyo informe redactado por Ing. Javier Bas con el supervisor Axel Rivera encargados de Estación Yabucoa. En este informe se detalla los eventos del 6 de abri de 2022. La unidad generatriz Yabucoa 1-2 estaba en línea al momento del apagón general. Supervisor de Yabucoa Axel Rivera estaba en Estación y llamó inmediatamente al CCE para indicar disponibilidad de la unidad YB 1-2, luego el ingeniero Bas que estaba en Estación Daguao se moviliza a Yabucoa dejando personal preparado en Daguao para arrancar unidades Daguao 1-1 y 1-2 los cuales esperaban orden de CCE para arrancar las unidades ya listas(también en Daguao había personal desde antes del apagón ya que estaban generando). En todo momento nuestras unidades Yabucoa y Daguao estuvieron disponibles.

Los disparos de Yabucoa1-2 que se describe en el informe son a consecuencia de cierres de breakers por ejecución del Centro de Control Eléctrico(CCE) ingresando líneas y cargas no apropiadas. Ingresaron dos(2) feeders(subestación2604) de distribución y líneas 115 KV y 230KV. .

En eventos anteriores donde la isla ha estado en apagón general la Estación Yabucoa ha realizado entrada en servicio y suplido de cargas en eventos de emergencia de Black Start sin problemas. Aportando generación al Sistema Eléctrico.

Cualquier información adicional puede marcar mi celular (787)-363-9748 o número de oficina 7338.

Saludos

From: Axel Rivera Torres <AXEL.RIVERA@prepa.com>

Sent: Tuesday, April 12, 2022 3:29 PM

To: Carmen E Quintana Vargas < CARMEN.QUINTANA@prepa.com>; Javier Bas < JAVIER.BAS@prepa.com>

Cc: Axel Rivera Torres <AXEL.RIVERA@prepa.com> Subject: INFORME BLACK START - YABUCOA 1-2

**DISPARO # 1** - El miércoles 6 de abril a las 10:00pm, con la orden #3017 del Ing. Joel Rivera, en coordinación con el CCE y el supervisor Axel Rivera Torres, operador de Yabucoa, se arrancó la planta generatriz YB 1-2 y a las 10:12pm se cerró breaker para energizar el LN36300 a 115Kv de Yabucoa TC a Jobos TC esto para energizar hacia Aguirre por las LN 40100 o 40200 y encender el ciclo combinado en Aguirre. Una vez energizado el patio de interruptores de Jobos TC por la


LN36300 a 115KV el personal del CCE indico que los interruptores que energizan las LN 40100 o 40200 (115KV) en Jobos TC hacia Aguirre no operaban remotos y no tenían personal de LUMA para cerrarlos manualmente. El CCE decidió energizar la LN50700 (230KV) que va desde YB TC hacia AES para energizar desde AES el (LN50700) 230KV que va hacia Aguirre. Cuando el CCE hizo la operación para energizar la LN50700 provocó el disparó de la planta generatriz YB 1-2 a las 10:50pm, al momento del disparo YB 1-2 operaba con 6 MW.

**DISPARO # 2** - Con la orden #3018 del ingeniero Joel Rivera se arrancó por segunda vez la planta generatriz YB 1-2 y a las 11:27pm se cerro el interruptor de salida de YB 1-2 causando el disparo inmediato de la planta generatriz YB 1-2.

**DISPARO # 3** - Con la orden#3018 del ingeniero Joel Rivera se arrancó por tercera vez la planta generatriz YB 1-2 y a las 1:50am, del jueves 7 de abril, se cerro el interruptor de salida de YB 1-2 causando el disparo inmediato de la planta generatriz YB 1-2.

DISPARO # 4 - Con la orden#3018 del ingeniero Jimmy Alicea se arrancó por cuarta vez la planta generatriz YB 1-2. Esta vez el GCB 0010, salida de alta del transformador, de la planta de Yabucoa se dejo abierto para verificar que el transformador de salida de la planta esta bueno. A las 2:16am se cerró interruptor de la planta generatriz YB 1-2 con el GCB 0010 abierto energizando el transformador de salida sin carga y la planta generatriz YB 1-2 se quedo encendidas sin problemas. Luego se cerró el GCB 0010 para energizar la barra de 115KV en Yabucoa TC estando la barra energizada el CCE cerro el GCB 0002 que energiza la subestación 2604. Luego el CCE cerró los alimentadores 2604-1 y el 2604-3 y la planta generatriz YB 1-2 se quedó en servicio con aproximadamente 4MW. En este momento el CCE nos indicó que iba a energizar la LN 50700 (230KV) desde Yabucoa TC a AES, al cerrar el interruptor que energiza el 230KV desde YB TC hacia AES provocó que la planta generatriz YB 1-2 se volviera disparar. Está ocasionando que se activara el "lock-Out" del transformador de salida de la planta generatriz YB 1-2. El supervisor Jonatan Méndez, de LUMA (Subestaciones Caguas), estuvo presente al momento de este disparó. Personal de LUMA verifico en la subestación y encontró el pararrayo de la fase A averiado de la salida del transformador de nuestra planta generatriz. El supervisor Jonatan Méndez procedió hacer las coordinaciones para el reemplazo del pararrayo. Los trabajos de la instalación del pararrayo terminaron aproximadamente a las 9:00am.

**Nota**: Las plantas de hidrogas del área Este, DG 1-1 entró a las 6:53pm, DG 1-2 a las 7:04pm y YB 1-2 6:43pm, se encontraban generando al momento que ocurrió el "Black-Out" que fue aproximadamente a las 8:30pm. El personal asignado a cada planta generatriz del área Este, Daguao, Yabucoa, Vieques y Culebra, se reportaron inmediatamente al CCE luego del "Black-Out" y se quedaron en las plantas esperando instrucciones del CCE. Nuestras plantas generatrices estuvieron disponibles en todo momento y así se le dejo saber al CCE

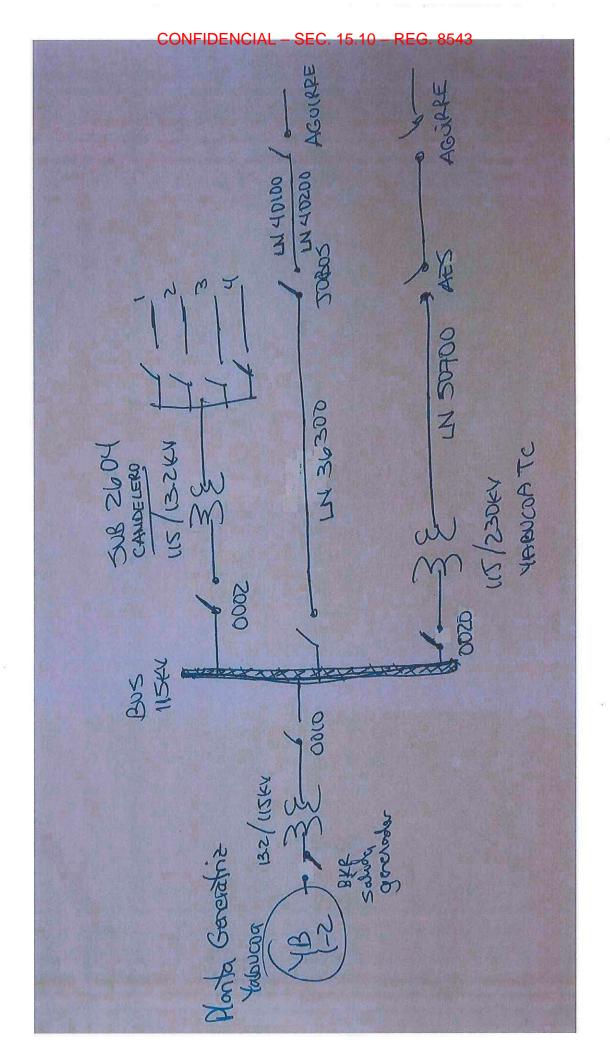

# Anejo 8 Turbinas de Combustión – Jobos TC

## Mary C Zapata Acosta

From:

Angel A. Perez Carrasquillo

Sent:

Tuesday, April 12, 2022 11:16 AM

To:

Mary C Zapata Acosta; Josué Colón Ortiz; Jorge Cotto Perez

Subject:

Fwd: Resumen de sucesos en Jobos durante apagon

#### Obtener Outlook para iOS

De: Jaime Arturo Umpierre Montalvo <JAIME.UMPIERRE@prepa.com>

Enviado: Tuesday, April 12, 2022 10:46:02 AM

Para: Jorge Cotto Perez < JORGE.COTTO@prepa.com>; Angel A. Perez Carrasquillo < ANGEL.PEREZC@prepa.com>; Josué

Colón Ortiz < josue.colon@prepa.com>

Asunto: Fw: Resumen de sucesos en Jobos durante apagon

From: Carmen E Quintana Vargas < CARMEN.QUINTANA@prepa.com>

Sent: Monday, April 11, 2022 7:14 PM

To: Angel A. Perez Carrasquillo < ANGEL. PEREZC@prepa.com>

Cc: Jorge Cotto Perez < JORGE.COTTO@prepa.com>; Jaime Arturo Umpierre Montalvo < JAIME.UMPIERRE@prepa.com>; JOSE VAZQUEZ VERA < JOSE.VAZQUEZV@prepa.com>; Luis G. Santiago Ortiz < LUISG.SANTIAGO@prepa.com>; Maria

Jeanette Ortega Cosme < MARIA. ORTEGA@prepa.com>

Subject: Fw: Resumen de sucesos en Jobos durante apagon

Le solicité este informe detallado por hora al encargado de Estación de Jobos, supervisor Luis Santiago por los eventos ocurridos en nuestras unidades de Jobos 1-1 y Jobos 1-2 ya que estoy observando que operaciones erróneas por parte del Centro de Control Energético(CCE) en el patio de interruptores de Jobos realizadas por LUMA ocasionó daños a nuestras unidades y provocaron demoras en la disponibilidad de ambas unidades de Jobos de 20 MW cada una(40 MW).

Cualquier información adicional pueden comunicarse a cualquier hora a mi celular: (787)-363-9748.

Saludos

From: Luis G. Santiago Ortiz < LUISG. SANTIAGO@prepa.com>

Sent: Monday, April 11, 2022 6:17 PM

To: Carmen E Quintana Vargas < CARMEN.QUINTANA@prepa.com>; JOSE VAZQUEZ VERA

<JOSE.VAZQUEZV@prepa.com>

Cc: Francisco Vazquez Velez <FRANCISCO.VAZQUEZV@prepa.com>

Subject: Resumen de sucesos en Jobos durante apagon

Saludos,

Las unidades de Jobos vienen de estar fuera por avería en subestacion 4003 el dia 24 de marzo. De esta subestación se energiza el service station de los cranking motors de las turbinas de gas.

#### Miercoles 6 de Abril

Personal de Luma cierra feeder #2 de subestacion 4003 para alimentar barra de 13kv que suple a service station de cranking motors(13.2kv/480)

8:16pm Centro de control energético nos da orden 30 14 para probar unidades y nos informan que si progresan las sincronicemos.

Se arranca unidad #1 y se sincroniza al sistema a las 8:31pm. Se lleva a carga completa. Luego se procede a arrancar unidad #2.

8:42pm Durante arrangue de unidad #2 se pierde voltaje en MPT (Main Power Transformer) y se dispara unidad #2. Breaker de unidad#1 se abre, pero unidad se que en FSNL (Full Speed No Load) sin poder controlar la misma la misma porque los HMI(Computadoras) se apagaron.

8:48PM Procedo a dispara unidad manualmente por Emergency Stop.

Se llama a CCE y me informan que es un apagón en toda la isla.

10:18pm Recibo llamada de CCE para informar que se estará energizando MPT desde Yabucoa para poder arrancar unidades de Jobos. Le informo que aunque energizen el MPT no puedo arrancar porque mis motores se alimentan del feeder #2 de la subestación 4003 y tendrían que alimentar la subestación que esta energizando esta linea. Me informan que no pueden porque no tiene SCADA.

Durante el evento el breaker del cargador de baterías se disparo.

Cuando nos energizan MPT, procedemos a normalizar estación. Cuando se remonta breaker de cargador, esto provoca una explosión dentro del mismo. Al inspeccionar el interior del cargador se encuentra que el transformador se había averiado durante el apagón.

Se le informa a Ing. Carmen Quintana.

11:30pm Luego de hacer coordinaciones para el próximo día, el Supervisor Francisco Vazquez y yo nos retiramos del área. El supervisor Vazquez estuvo presente en todo momento.

#### Jueves 7 de Abril

Durante la mañana se inspecciona cargador de bacteria y se encuentra varistor quemado en el transformador. Personal de Ciclo Combinado acompañado del supervisor Elvin Aponte, nos asisten en la reparación de transformador del cargador.

11:16am Se le pide a CCE que energicen MPT para probar cargador. Al remontar breaker se vuelve a dañar varistor por lo cual se determina que la averia es interna.

11:21am Se le informa a Ing. Vazquez Vera y este nos autoriza a remover cargador de turbinas de Aguirre y instalarlo en Jobos.

3:59pm Se completa instalación de cargador de bacteria y se prueba. Funciona correctamente. Se procede a normalizar estación y poner unidades en giro lento(ratchet).

6:30pm CCE nos da orden 3023 para arrancar unidades. Se arranca unidad #2 y se sincroniza a las 6:48pm.

6:53pm Arranca unidad #1 y sincroniza a las 7:05pm. Ambas unidades se llevan a carga completa.

se retira del area supervisor Vazquez y yo permanezco en el área con mecánico Wilfredo Martnez.

Unidades se permanecen en servicio hasta próximo día.

#### Viernes 8 de Abril

7:42am Mientras me encuentro haciendo cambio de turno con supervisor Vazquez, ocurre un evento el cual provoco que las unidades bajaran de carga abrupta mente de 20MW a 5MW y la frecuencia subiera a 63Hz. 7:43am LLamo a CCE para preguntar si hay problemas en switch yard y le informo que la frecuencia la tengo en 63 y las unidades bajaron a 5MW. Me informan que todo esta bien y que la frecuencia la tienen en 59.9Hz.

7:45am Unidades se dispara y tiran lock out de generador ambas unidades. No se tiene referencia de voltaje de barra ni frecuencia de sistema en nuestra instrumentación. se procede a llamar a CCE nuevamente y no me informan de disparo de breaker 0010 ni lock out de subestacion 4003. No es hasta que les pregunto específicamente por estos que me lo confirman. Debo mencionar que escucho conversacion entre personal de CCE diciendo que fue al mismo tiempo que cerraron breaker de banco 2.

me retiro del área y se lo informo a Ing. Quintana. supervisor Vazquez permanece en el area.

Segun me informo supervisor Vazquez, a eso de las 10:00am personal de Luma, Osvaldo Galio, llego a Jobos TC a verificar breaker 0010.Remonta lockout de 4003. Con esto se pudo normalizar lock out de generadores.

Procedió a intentar cerrar breaker 0010 desde cuarto de reles pero este no cerro. durante este tiempo el supervisor Vazquez no observo que se inspeccionara para determinar avería. Llama a otra brigada que llega y tampoco pudieron cerrar el mismo.

Luego de mediodía, llega brigada dirigida por Bienvenido Maldonado, la cual inspecciona y determina que se debe hacer pruebas a MPT y lineas soterradas hasta breaker 0010.

Cerca de las 8:00pm, llego a Jobos y me encuentro con brigada de Luma dirigida por foreman Zayas. Zayas me muestra las ordenes de trabajo que le fueron dadas por despacho de distribución. Primera era verificar breakers de unidades abiertos y la segunda era verificar desacoplados.

Yo procedo a desacoplar breaker con la ayuda de supervisor Vazquez. y se le informa a Zayas. Personal de la brigada de Luma abre gabetas de PT sin tener orden y remueven fusible de dentro del gabinete de breaker. Alegando que es por seguridad.

Personal de Luma procede con sus pruebas.

Se energiza feeder #2 para tener voltaje en cranking motors de unidades. Dejamos unidades ready en espera de que nos entregen MPT.

Cuando culminan pruebas por parte de personal de Luma, procedemos a normalizar gabinete de breakers de generador y cerrar gaveta de PT.

A eso de las 3:00am, personal de Luma se retira del área. Al preguntarle al foreman Zayas si van a energizar el MPT, este me informa que otra brigada lo hará durante el dia.

3:30am me retiro del área.

4:00am Supervisor Vazquez se retira del área.

#### Sabado 9 de abril

9:00am Llego a Jobos y no hay personal de Luma.

10:28am Recibo llamada de Bienvenido Maldonado para informar que habían llegado al área y proceden a inspeccionar y energizar MPT.

Personal de despacho de distribución se percata que tiene problema con la referencia de voltaje de barra. Fase A 5kv y fase c 7kv.

Llega Dimas Torres.

Proceden a abrir breaker 0010 y apagan MPT para hacer inspección de PT de linea en gabinete de breakers. Yo mido los fusibles y estos están bien.

Vuelve a energizar MPT para hacer pruebas de voltaje por face en el 38kv. Mientras se están haciendo pruebas por parte de personal de Luma, personal de despacho de distribución hace operaciones remotas en switch yard y cierra interruptor.

Dimas Torres rápidamente llama a despacho para reclamar que por sabiendo que hay personal en switch yard haciendo trabajos cierran breakers.

personal de Luma completa pruebas y determina que todas las fases tienen voltaje 38kv hasta transformador. Se procede a hacer una inspección mas detallada de los PT. Se prueban transformadores de PT y están buenos, se prueba cableria hasta cabina de control y esta buena, el personal de Luma hace una limpieza superficial del gabinete de PT y recomienda que personal de Hidro Gas y conservación eléctrica continúen con las pruebas de los PT.

Se le informa a Ing. Quintana.

5:30pm Me retiro del area. Permanece en el area Wilfredo martnez para recibir combustible.

5:50pm me informa Wilfredo Martinez que las bombas de combustible no tienen voltaje. Llamo a Bienvenido

Maldonado y me informa que feeder #2 se disparo y que personal estaría de camino para cerrarlo.

7:15pm Se pudo inicial transferencia de combustible.

#### Domingo 10 abril

7:30am supervisor Vazquez llega a Jobos.

Personal de Conservación Eléctrica llega al área dirigidos por Ing. Juaquin Carrillo para hacer pruebas a generadores, breakers y PT.

Personal de Luma en el área para trabajar con PTs por pedido oficial del Ing. Jaime Umpierre.

De determino que contactos de la parte baja de los PTs no estaban haciendo buena conexión al cerrar.

Supervisor Vazquez con la ayuda de personal de Luma ajustaron conectores y cuadraron gaveta para que hiciera buen contacto.

Se debe señalar que esta gaveta no se abre a menos que se tenga problemas con los PTs. El personal de Luma la abrió sin orden de esto el día 8 de abril sin necesidad de hacerlo para las pruebas que iban a realizar.

personal de Conservación eléctrica acopla nuevamente breakers de unidades.

Luma procede a energizar MPT.

Estación se normaliza.

Supervisor Vazquez, a eso de las 2:30pm, llama a CCE para pedir orden para hacer pruebas de arranque y sincronizar unidades.

El Ing. zayas de CCE le informa que cuando todo trabajo este terminado se iba a arrancar remoto. el alego tener un documento en el cual la Ing. Quintana autorizo esto. el supervisor Vazquez se lo informa a Ing. Quintana y ella se comunica con CCE.

Como resultado de la conversación entre Ing. Quintana y CCE, ella le informa a supervisor Vazquez que el arranque se haría local por personal de Hidro Gas.

2:45pm Llego a Jobos.

2:59pm CCE da orden 3004 para arrancar unidades.

3:10pm Sincroniza unidad #1 y se lleva a carga completa.

3:18pm Arranca unidad #2

3:29pm Se le da comando de stop a unidad #2 por problemas para sincronizar.

Se le informa a CCE que hay que inspeccionar breaker #2 y se debe retirar unidad #1 y apagar MPT.

Se retira unidad #1 y se inspecciono área de breakers visualmente sin tener que apagar MPT. Personal de

Conservación eléctrica encontró falla en switch de seguridad de breaker #2 fuera de lugar.

3:49pm Se arranca unidad #2 y se sincroniza al sistema a las 4:08pm.

4:11pm Se arranca unidad #1 y se sincroniza al sistema a las 4:32pm.

4:30pm Llega Ing. Quintana al área.

4:34pm Se llama a CCE para informar que hay que retirar unidad#2 porque tiene alarma de temperatura de aceite y al inspeccionar se encontro acople de abanico roto.

4:45pm Se dispara unidad #1 por temperatura de aceite. Se encontró acople de abanico roto.

Determinamos que evento del 8 de abril provoco la rotura de los acoples por que las unidades tuvieron un cambio de velocidad abrupto por el cambio drástico de la carga en el generador.

Personal de Hidro Gas procede a hacer las reparaciones pertinentes (cambio de acoples).

7:30pm me retiro del área y se queda Ing. Quintana y supervisor Vazquez.

9:00pm Se completan los trabajos de cambio de acople de ambas unidades.

9:11pm Orden 3008 para arrancar unidades.

9:20pm Arranca unidad #2 sincroniza a las 9:29. Se lleva a carga completa.

10:00pm Se arranca unidad #1

10:09 Disparo de unidad durante arranque por vibración. Se tiene que dejar mas tiempo en giro lento para luego arrancar.

11:50pm CCE llama para retirar unidad #2 con la orden 1004.

# Anejo 9 Unidades – Vieques y Culebra



21 de abril de 2022

Josué A. Colón Ortiz Director Ejecutivo

Jaime A. Umpierre Montalvo,

Jefe de Central Generatriz Hidro Gas y Cambalache

INFORME DE EVENTO APAGÓN GENERAL Y DISPONIBILIDAD DE UNIDADES DE VIEQUES Y CULEBRA - 6 DE ABRIL DE 2022

#### Vieques

El 6 de abril de 2022 al ocurrir el apagón total en la Isla, el operador Carlos L. Pérez se reportó al Centro de Control Energético (CCE) con el Ingeniero Principal. Éste le indicó que se mantuviera standby, pero no estaba autorizado a entrar las unidades al sistema eléctrico. El operador se movilizó al área de los motores diésel (HidroGas). Este operador tiene 17 años de experiencia y ha estado en los generadores desde su arranque inicial. El operador Pérez es residente de Vieques.

En el momento del apagón general en la estación Vieques, área de los generadores diésel se encontraban los señores Orlando González, Electricista 2, y Anastasio García, Ayudante, quienes también estaban disponibles para operar los generadores diésel, contando con vasta experiencia, ya que han trabajado en la operación de estos generadores y en las emergencias del Huracán María. El señor González también se comunicó al CCE para indicar la disponibilidad de los generadores.

El operador Carlos L. Pérez en esta emergencia se comunicó con el Honorable Alcalde de Vieques y le informó sobre la disponibilidad de nuestros generadores y le explicó que, para poder arrancar las unidades, necesitaban una orden del CCE que está bajo la operación del contratista LUMA y no puede ser entrada sin la autorización, a pesar de que la Central está disponible a generar para la Isla de Vieques.



Josué A. Colón Ortiz Página 2 21 de abril de 2022

Además, este servidor junto a la ingeniera Carmen Quintana, trabajamos durante la noche y madrugada. En varias ocasiones le notificamos al CCE, a los ingenieros Herminio Ramos, Salvador Serrano, y Jimmy Alicea que teníamos disponible tres operadores para arrancar las unidades sin problemas con el tanque de combustible lleno. También, al operador de Culebra con las unidades listas para arranque. Luego de varias comunicaciones, energizaron Vieques y Culebra desde la línea que sale de Daguao en la mañana del miércoles 7 de abril de 2022, a pesar de que la isla pudo haberse energizado desde el momento del apagón. A las 10:10 p.m., la ingeniera Quintana realizó una llamada al CCE y en la madrugada.

Los operadores en Vieques se mantuvieron llamando al CCE, hablaron con el ingeniero Alicea (Ingeniero Principal del CCE) notificando la disponibilidad y su presencia para arrancar las unidades tan pronto dieran la orden. Vieques y Culebra estuvieron sin energía eléctrica por aproximadamente 12 horas hasta que el servicio fue restablecido con las turbinas de Daguao a través del cable submarino. Sin embargo, en todo momento teníamos los generadores disponibles con operadores para realizar turnos de 24 horas.

#### Culebra

El señor Abimael Cruz García, operador de los generadores diesel de Culebra, al surgir el apagón general realizó la llamada inmediatamente al CCE, el ingeniero Herminio Ramos (Ingeniero Principal del CCE) le indicó que no se autorizaba el arranque y que le notificarían luego, que esperara la llamada. El señor García se movilizó al área de los generadores prontamente, ya que es residente de la isla Municipio de Culebra.

El Honorable Alcalde de Culebra llamó al operador García y le preguntó el estatus de los generadores, el señor García le informó la disponibilidad de él como operador de encender las unidades y que teníamos combustible para ello, pero que el CCE no les permitía aún airancar las unidades. Informa el señor García que esa noche del apagón se encontraban dos empleados del contratista LUMA en Culebra que trabajan lo referente a las líneas. Sin embargo, nunca recibieron órdenes para ejecutar operaciones. El operador de HidroGas en Culebra se mantuvo en todo momento comunicando al CCE la disponibilidad de nuestros motores diésel para suplir la carga de la Isla de Culebra.

En la mañana del 7 de abril luego de las 7:00 a.m., energizaron la Isla Municipio, pero no con los generadores de nuestra Central. Nuestra Central y operadores estuvieron disponibles desde el mismo instante del apagón general para entrar en servicio nuestras unidades. Es una operación rápida y simple, sólo esperábamos que el CCE nos permitiera entrarlas al sistema eléctrico. Igualmente, este servidor notificó en varias ocasiones al CCE la disponibilidad de nuestra generación para Culebra.

Josué A. Colón Ortiz Página 3 21 de abril de 2022

La carga de Culebra es sólo de dos alimentadores y nuestra Central se compone de tres motores diésel para un máximo de 7.5 megavatios, que superan la necesidad de la isla. Con dos generadores es cómodamente suficiente para la carga energética de la isla de Culebra.

Para información adicional, puede comunicarse por el (787) 367-5457.

c. Ing. Mary C. Zapata Acosta Ing. Jorge L. Cotto Pérez

#### **Jorge Cotto Perez**

From: Jaime Arturo Umpierre Montalvo
Sent: Tuesday, April 12, 2022 10:46 AM

To: Jorge Cotto Perez; Angel A. Perez Carrasquillo; Josué Colón Ortiz

**Subject:** Fw: Resumen de sucesos en Jobos durante apagon

From: Carmen E Quintana Vargas < CARMEN.QUINTANA@prepa.com>

Sent: Monday, April 11, 2022 7:14 PM

To: Angel A. Perez Carrasquillo <ANGEL.PEREZC@prepa.com>

**Cc:** Jorge Cotto Perez <JORGE.COTTO@prepa.com>; Jaime Arturo Umpierre Montalvo <JAIME.UMPIERRE@prepa.com>; JOSE VAZQUEZ VERA <JOSE.VAZQUEZV@prepa.com>; Luis G. Santiago Ortiz <LUISG.SANTIAGO@prepa.com>; Maria Jeanette Ortega Cosme <MARIA.ORTEGA@prepa.com>

**Subject:** Fw: Resumen de sucesos en Jobos durante apagon

Le solicité este informe detallado por hora al encargado de Estación de Jobos, supervisor Luis Santiago por los eventos ocurridos en nuestras unidades de Jobos 1-1 y Jobos 1-2 ya que estoy observando que operaciones erróneas por parte del Centro de Control Energético(CCE) en el patio de interruptores de Jobos realizadas por LUMA ocasionó daños a nuestras unidades y provocaron demoras en la disponibilidad de ambas unidades de Jobos de 20 MW cada una(40 MW).

Cualquier información adicional pueden comunicarse a cualquier hora a mi celular: (787)-363-9748.

Saludos

From: Luis G. Santiago Ortiz <LUISG.SANTIAGO@prepa.com>

Sent: Monday, April 11, 2022 6:17 PM

To: Carmen E Quintana Vargas < CARMEN.QUINTANA@prepa.com>; JOSE VAZQUEZ VERA

<JOSE.VAZQUEZV@prepa.com>

Cc: Francisco Vazquez Velez <FRANCISCO.VAZQUEZV@prepa.com>

Subject: Resumen de sucesos en Jobos durante apagon

Saludos,

Las unidades de Jobos vienen de estar fuera por avería en subestacion 4003 el dia 24 de marzo. De esta subestación se energiza el service station de los cranking motors de las turbinas de gas.

Miercoles 6 de Abril

Personal de Luma cierra feeder #2 de subestacion 4003 para alimentar barra de 13kv que suple a service station de cranking motors(13.2kv/480)

8:16pm Centro de control energético nos da orden 30 14 para probar unidades y nos informan que si progresan las sincronicemos.

Se arranca unidad #1 y se sincroniza al sistema a las 8:31pm. Se lleva a carga completa. Luego se procede a arrancar unidad #2.

8:42pm Durante arranque de unidad #2 se pierde voltaje en MPT (Main Power Transformer) y se dispara unidad #2. Breaker de unidad#1 se abre, pero unidad se que en FSNL (Full Speed No Load) sin poder controlar la misma la misma porque los HMI(Computadoras) se apagaron.

8:48PM Procedo a dispara unidad manualmente por Emergency Stop.

Se llama a CCE y me informan que es un apagón en toda la isla.

10:18pm Recibo llamada de CCE para informar que se estará energizando MPT desde Yabucoa para poder arrancar unidades de Jobos. Le informo que aunque energizen el MPT no puedo arrancar porque mis motores se alimentan del feeder #2 de la subestación 4003 y tendrían que alimentar la subestación que esta energizando esta linea. Me informan que no pueden porque no tiene SCADA.

Durante el evento el breaker del cargador de baterías se disparo.

Cuando nos energizan MPT, procedemos a normalizar estación. Cuando se remonta breaker de cargador, esto provoca una explosión dentro del mismo. Al inspeccionar el interior del cargador se encuentra que el transformador se había averiado durante el apagón.

Se le informa a Ing. Carmen Quintana.

11:30pm Luego de hacer coordinaciones para el próximo día, el Supervisor Francisco Vazquez y yo nos retiramos del área. El supervisor Vazquez estuvo presente en todo momento.

#### Jueves 7 de Abril

Durante la mañana se inspecciona cargador de bacteria y se encuentra varistor quemado en el transformador. Personal de Ciclo Combinado acompañado del supervisor Elvin Aponte, nos asisten en la reparación de transformador del cargador.

11:16am Se le pide a CCE que energicen MPT para probar cargador. Al remontar breaker se vuelve a dañar varistor por lo cual se determina que la averia es interna.

11:21am Se le informa a Ing. Vazquez Vera y este nos autoriza a remover cargador de turbinas de Aguirre y instalarlo en Jobos.

3:59pm Se completa instalación de cargador de bacteria y se prueba. Funciona correctamente. Se procede a normalizar estación y poner unidades en giro lento(ratchet).

6:30pm CCE nos da orden 3023 para arrancar unidades. Se arranca unidad #2 y se sincroniza a las 6:48pm.

6:53pm Arranca unidad #1 y sincroniza a las 7:05pm. Ambas unidades se llevan a carga completa.

se retira del area supervisor Vazquez y yo permanezco en el área con mecánico Wilfredo Martnez.

Unidades se permanecen en servicio hasta próximo día.

#### Viernes 8 de Abril

7:42am Mientras me encuentro haciendo cambio de turno con supervisor Vazquez, ocurre un evento el cual provoco que las unidades bajaran de carga abrupta mente de 20MW a 5MW y la frecuencia subiera a 63Hz. 7:43am LLamo a CCE para preguntar si hay problemas en switch yard y le informo que la frecuencia la tengo en 63 y las unidades bajaron a 5MW. Me informan que todo esta bien y que la frecuencia la tienen en 59.9Hz. 7:45am Unidades se dispara y tiran lock out de generador ambas unidades. No se tiene referencia de voltaje de barra ni frecuencia de sistema en nuestra instrumentación. se procede a llamar a CCE nuevamente y no me informan de disparo de breaker 0010 ni lock out de subestacion 4003. No es hasta que les pregunto específicamente por estos que me lo confirman. Debo mencionar que escucho conversacion entre personal de CCE diciendo que fue al mismo tiempo que cerraron breaker de banco 2.

me retiro del área y se lo informo a Ing. Quintana. supervisor Vazquez permanece en el area.

Segun me informo supervisor Vazquez, a eso de las 10:00am personal de Luma, Osvaldo Galio, llego a Jobos TC a verificar breaker 0010.Remonta lockout de 4003. Con esto se pudo normalizar lock out de generadores. Procedió a intentar cerrar breaker 0010 desde cuarto de reles pero este no cerro. durante este tiempo el

supervisor Vazquez no observo que se inspeccionara para determinar avería. Llama a otra brigada que llega y tampoco pudieron cerrar el mismo.

Luego de mediodía, llega brigada dirigida por Bienvenido Maldonado, la cual inspecciona y determina que se debe hacer pruebas a MPT y lineas soterradas hasta breaker 0010.

Cerca de las 8:00pm, llego a Jobos y me encuentro con brigada de Luma dirigida por foreman Zayas. Zayas me muestra las ordenes de trabajo que le fueron dadas por despacho de distribución. Primera era verificar breakers de unidades abiertos y la segunda era verificar desacoplados.

Yo procedo a desacoplar breaker con la ayuda de supervisor Vazquez. y se le informa a Zayas. Personal de la brigada de Luma abre gabetas de PT sin tener orden y remueven fusible de dentro del gabinete de breaker. Alegando que es por seguridad.

Personal de Luma procede con sus pruebas.

Se energiza feeder #2 para tener voltaje en cranking motors de unidades. Dejamos unidades ready en espera de que nos entregen MPT.

Cuando culminan pruebas por parte de personal de Luma, procedemos a normalizar gabinete de breakers de generador y cerrar gaveta de PT.

A eso de las 3:00am, personal de Luma se retira del área. Al preguntarle al foreman Zayas si van a energizar el MPT, este me informa que otra brigada lo hará durante el dia.

3:30am me retiro del área.

4:00am Supervisor Vazquez se retira del área.

Sabado 9 de abril

9:00am Llego a Jobos y no hay personal de Luma.

10:28am Recibo llamada de Bienvenido Maldonado para informar que habían llegado al área y proceden a inspeccionar y energizar MPT.

Personal de despacho de distribución se percata que tiene problema con la referencia de voltaje de barra. Fase A 5kv y fase c 7kv.

Llega Dimas Torres.

Proceden a abrir breaker 0010 y apagan MPT para hacer inspección de PT de linea en gabinete de breakers. Yo mido los fusibles y estos están bien.

Vuelve a energizar MPT para hacer pruebas de voltaje por face en el 38kv. Mientras se están haciendo pruebas por parte de personal de Luma, personal de despacho de distribución hace operaciones remotas en switch yard y cierra interruptor.

Dimas Torres rápidamente llama a despacho para reclamar que por sabiendo que hay personal en switch yard haciendo trabajos cierran breakers.

personal de Luma completa pruebas y determina que todas las fases tienen voltaje 38kv hasta transformador.

Se procede a hacer una inspección mas detallada de los PT. Se prueban transformadores de PT y están buenos. se prueba cableria hasta cabina de control y esta buena. el personal de Luma hace una limpieza superficial del gabinete de PT y recomienda que personal de Hidro Gas y conservación eléctrica continúen con las pruebas de los PT. Se le informa a Ing. Quintana.

5:30pm Me retiro del area. Permanece en el area Wilfredo martnez para recibir combustible.

5:50pm me informa Wilfredo Martinez que las bombas de combustible no tienen voltaje. Llamo a Bienvenido Maldonado y me informa que feeder #2 se disparo y que personal estaría de camino para cerrarlo.

7:15pm Se pudo inicial transferencia de combustible.

Domingo 10 abril

7:30am supervisor Vazquez llega a Jobos.

Personal de Conservación Eléctrica llega al área dirigidos por Ing. Juaquin Carrillo para hacer pruebas a generadores, breakers y PT.

Personal de Luma en el área para trabajar con PTs por pedido oficial del Ing. Jaime Umpierre.

De determino que contactos de la parte baja de los PTs no estaban haciendo buena conexión al cerrar.

Supervisor Vazquez con la ayuda de personal de Luma ajustaron conectores y cuadraron gaveta para que hiciera buen contacto.

Se debe señalar que esta gaveta no se abre a menos que se tenga problemas con los PTs. El personal de Luma la abrió sin orden de esto el día 8 de abril sin necesidad de hacerlo para las pruebas que iban a realizar.

personal de Conservación eléctrica acopla nuevamente breakers de unidades.

Luma procede a energizar MPT.

Estación se normaliza.

Supervisor Vazquez, a eso de las 2:30pm, llama a CCE para pedir orden para hacer pruebas de arranque y sincronizar unidades.

El Ing. zayas de CCE le informa que cuando todo trabajo este terminado se iba a arrancar remoto. el alego tener un documento en el cual la Ing. Quintana autorizo esto. el supervisor Vazquez se lo informa a Ing. Quintana y ella se comunica con CCE.

Como resultado de la conversación entre Ing. Quintana y CCE, ella le informa a supervisor Vazquez que el arranque se haría local por personal de Hidro Gas.

- 2:45pm Llego a Jobos.
- 2:59pm CCE da orden 3004 para arrancar unidades.
- 3:10pm Sincroniza unidad #1 y se lleva a carga completa.
- 3:18pm Arranca unidad #2
- 3:29pm Se le da comando de stop a unidad #2 por problemas para sincronizar.

Se le informa a CCE que hay que inspeccionar breaker #2 y se debe retirar unidad #1 y apagar MPT.

Se retira unidad #1 y se inspecciono área de breakers visualmente sin tener que apagar MPT. Personal de Conservación eléctrica encontró falla en switch de seguridad de breaker #2 fuera de lugar.

3:49pm Se arranca unidad #2 y se sincroniza al sistema a las 4:08pm.

4:11pm Se arranca unidad #1 y se sincroniza al sistema a las 4:32pm.

- 4:30pm Llega Ing. Quintana al área.
- 4:34pm Se llama a CCE para informar que hay que retirar unidad#2 porque tiene alarma de temperatura de aceite y al inspeccionar se encontro acople de abanico roto.
- 4:45pm Se dispara unidad #1 por temperatura de aceite. Se encontró acople de abanico roto.

Determinamos que evento del 8 de abril provoco la rotura de los acoples por que las unidades tuvieron un cambio de velocidad abrupto por el cambio drástico de la carga en el generador.

Personal de Hidro Gas procede a hacer las reparaciones pertinentes (cambio de acoples).

- 7:30pm me retiro del área y se queda Ing. Quintana y supervisor Vazquez.
- 9:00pm Se completan los trabajos de cambio de acople de ambas unidades.
- 9:11pm Orden 3008 para arrancar unidades.
- 9:20pm Arranca unidad #2 sincroniza a las 9:29. Se lleva a carga completa.
- 10:00pm Se arranca unidad #1
- 10:09 Disparo de unidad durante arranque por vibración. Se tiene que dejar mas tiempo en giro lento para luego arrancar.
- 11:50pm CCE llama para retirar unidad #2 con la orden 1004.
- 11:54pm Unidad fuera. Unidades quedan disponibles.

De necesitar alguna información adicional se pueden comunicar conmigo.

Luis G. Santiago Ortiz Supervisor de Conservación Central Hidro Gas Aguirre

Tel. Int. 3856, 3957 Cel. (787) 607-1792 Anejo A – 3

Reference Number: Form Name: **Submitter Name: Submission Date:** 

PSS/CostaSur-20220505-131702635-18246235470 Central Costa Sur Luis Virella (Ivirella) | Ivirella May 5, 2022 2:16:35 PM AST 2FVR+V8 Juana Díaz, Puerto Rico May 5, 2022 2:02:39 PM AST [ View Map ]

#### **MANTENIMIENTO**

Location:

Identificación y control de Riesgos

**CSR BREAKER HALL 6** 

**PPE(Personal Protective Equipment)** Yes Caídas: Harness y Lanyards Yes

Entrenamiento de empleados: Utilizar equipo de

proteccion y estar alerta en todo momento

Yes

Camera

CSR 35 CSR Consola Interior 3-4\_2 No tiene visual CSR 36 Ingeniero de Turno Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR 37 Consola 5-6 Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR 38 Control House\_1 Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR 39 Control House 2 No tiene visual **CSR Almacen Piscinas** Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

**CSR BREAKER HALL 3y4** Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

**CSR BREAKER HALL 5** Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR CAM 10 Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de los equipos de comunicación

Revisión de conectores

Revisión de cableado y conexión de cables sueltos

Revisión de terminales Revisión de fijación del equipo

CSR CAM 12 Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR CAM 13 p Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de los equipos de comunicación

Revisión de conectores

Revisión de cableado y conexión de cables sueltos

Revisión de terminales Revisión de fijación del equipo

CSR CAM 21

Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR CAM 25

Limpieza externa

Limpieza externa Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR CAM 30 Limpieza externa Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR CAM 41 Limpieza externa Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR CAM 43 Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR CAM 6 p

Limpieza externa
Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR CAM 9 Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de los equipos de comunicación

Revisión de conectores

Revisión de cableado y conexión de cables sueltos

Revisión de terminales Revisión de fijación del equipo

No tiene visual

CSR CUARTO CAM

Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR Est. Admin. Cam Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo
CSR HELIPUERTO Revisión de los equipos de comunicación

Revisión de conectores

Revisión de cableado y conexión de cables sueltos

Revisión de terminales Revisión de fijación del equipo

Ajuste del lente en el foco y del ángulo de enfoque de ser

necesario

Se encuentra abajo hacia el cuarto de cámaras

CSR MACHINE ROOM 4 Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR Techo Conservacion Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR VALVULAS HIDROGAS Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

Limpieza externa Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSRCAM 28 Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

Interior Antiguo Cuarto de Camaras Limpieza externa

Limpieza de housing

Reader

Revisión de fijación del equipo

Control de Acceso (ProWatch)

**CSRCAM 11 TEXACO 1** 

CSR - Vallas Entrada Principal - Salid Reader

CSR - Vallas Lado Derecho Main Gate-IN

CSR - Vallas Lado Izquierdo Main Gate-OU Reader CSR - Vallas Lado Izquierdo Main Gate-IN Reader Se quiere remplazo de botella. Botella de resorte CSR - Vallas Entrada Principal - Entrada Reader **CSR- Vallas Conservacion Entrada New** Reader Se requiere remplazo de botella regular **CSR- Vallas Conservacion Salida new** Reader **CSR - Cuarto de Camaras Nuevo** Reader Secondary Reader Magnetica Door Status Switch CSR - Pta. Lateral Consola 3&4 Reader Secondary Reader Magnetica CSR - Pta Entrada Consola 5&6 - Doble Reader Secondary Reader CSR - Pta. Trasera Consolas 5&6 Reader Secondary Reader CSR - Pta. Consola 5&6 lateral a escaler Reader Secondary Reader Magnetica Door Status Switch CSR - Antiguo Cuarto de Cámara Reader Secondary Reader Reader de salida tiene problemas CSR - Pta. Ing. de Turno Consola 5&6 Reader Secondary Reader Magnetica Door Status Switch CSR - Pta Entrada Consola 5&6 - Sencilla Reader Rex Magnetica Door Status Switch Alpha/UPS COMPONENTES 1 OF 15 Alpha Area/Poste Helipuerto Modelo 100 Voltaje AC 120 Servicio Mantenimiento **COMPONENTES** 2 OF 15 Alpha Area/Poste Cámara 9 Modelo 100 Voltaje AC 120 Servicio Mantenimiento

COMPONENTES		3 OF 15
Alpha		
Area/Poste	Cámara 11 Texaco	
Modelo Voltaje AC	100 120	
Servicio Comentarios	Mantenimiento Requiere remplazo de baterías	
COMPONENTES		4 OF 15
Alpha		
Area/Poste Modelo	Est. Admin. 100	
Voltaje AC Servicio	120 Mantenimiento	
COMPONENTES		5 OF 15
Alpha		
Area/Poste Modelo	Cámara 10 300	
Servicio Comentarios	Mantenimiento Dañado	
COMPONENTES		6 OF 15
Alpha		
Modelo Servicio	100 Mantenimiento	
Comentarios	No batería	
COMPONENTES		7 OF 15
Alpha		
Modelo	100	
Servicio Comentarios	Mantenimiento No batería	
COMPONENTES		8 OF 15
Alpha		

Area/Poste Cámara 21 Modelo 100 Voltaje AC 120 Servicio Mantenimiento COMPONENTES 9 OF 15 Alpha Area/Poste Cámara 25 Modelo 300 Voltaje AC 120 Servicio Mantenimiento Comentarios No baterías COMPONENTES 10 OF 15 Alpha Area/Poste Opacidad 300 Modelo Voltaje AC 120 Servicio Mantenimiento Comentarios No baterías COMPONENTES 11 OF 15 Alpha Area/Poste Almacenes piscinas Modelo 100 Voltaje AC 120 Servicio Mantenimiento 12 OF 15 COMPONENTES Alpha Area/Poste Cámara 6p Modelo 100 Voltaje AC 120 Servicio Mantenimiento COMPONENTES 13 OF 15 Alpha

Cámara 12

100

Modelo Voltaje AC 120 Servicio Mantenimiento No baterías Comentarios **COMPONENTES** 14 OF 15 Alpha Cámara 30 Area/Poste Modelo 100 Voltaje AC 120 Servicio Mantenimiento

Alpha

COMPONENTES

Area/Poste

Area/Poste 28 5

Modelo 100 Voltaje AC 120

Servicio Mantenimiento

Revisión y Autorización

May 4, 2022 Fecha Tiempo Laborado 04:00:00

Tecnico 1 Jovanny Rivera

Firma Tecnico 1

Tecnico 2 Luis Virellas

Firma Tecnico 2

Firma de Oficial o Encargado

Comentarios Ing. Carlos Fontan Solicita restablecimiento de las cámaras

de opacidad 2 días de mantenimiento

15 OF 15

Central Costa Sur PAGE 1 OF 1

### Central Costa Sur

18242308028

**Reference Number:** PSS/CostaSur-20220411-132562095-18242308028

Form Name: Central Costa Sur

Gabriel Jose Hernandez (gjhernandez) | gjhernandez **Submitter Name:** 

**Submission Date:** Apr 11, 2022 1:38:43 PM AST

Location:

#### **MANTENIMIENTO**

Identificación y control de Riesgos

**PPE(Personal Protective Equipment)** 

Caídas: Harness y Lanyards

Yes Yes

Entrenamiento de empleados: Utilizar equipo de

proteccion y estar alerta en todo momento

Yes

Camera

CSR 34 Consola Interior 3-4

Limpieza externa Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR 35 CSR Consola Interior 3-4\_2

Limpieza externa Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR 36 Ingeniero de Turno Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR 37 Consola 5-6 Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

Limpieza externa CSR 38 Control House\_1

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

CSR 39 Control House\_2 Limpieza externa Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

**CSR BREAKER HALL 3y4** Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

Limpieza externa Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

**CSR BREAKER HALL 5** Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

Limpieza externa Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

**CSR MACHINE ROOM 4** Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

**CSR MACHINE ROOM 6** Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

**CSR VALVULAS HIDROGAS** Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

Interior Antiguo Cuarto de Camaras Limpieza externa

Limpieza de housing

Revisión de fijación del equipo

Control de Acceso (ProWatch)

**CSR BREAKER HALL 6** 

**CSR CUARTO CAM** 

**CSR MACHINE ROOM 5** 

Panel ACU Administración	Encendido
Panel ACU Cuarto de Camaras Nuevo	Encendido
Tanel Add dualto de Camaras Nuevo	Encendido
Panel ACU Lab Nautilus	Encendido
Panel ACU Cuarto de Camaras Viejo	Encendido
•	
//	
Panel Portón Conservación New	Encendido
CSR - Vallas Entrada Principal - Salid	Reader
	Rex
	Valla
CSR - Vallas Lado Derecho Main Gate-IN	Reader
Ook Vallas Lado Derecho mani Oate IIV	Rex
	Valla
CCD Valles Lade Impuierde Main Cate Oll	Reader
CSR - Vallas Lado Izquierdo Main Gate-OU	Rex
	Valla
	valia
CSR - Vallas Lado Izquierdo Main Gate-IN	Reader
	Rex
	Valla
CSR - Vallas Entrada Principal - Entrada	Reader
	Rex
	Valla
CSR- Vallas Conservacion Entrada New	Reader
	Rex
	Valla
CSR- Vallas Conservacion Salida new	Reader
COIL- Vallas Collsel Vacion Canda New	Rex
	Valla
	Valla
CSR - Pta Doble Entrada Administracion	Reader
	Secondary Reader
	Magnetica
CSR - Pta. Laboratorio hacia Muelle	Reader
	Rex
	Magnetica
CSR - Puerta de 1&2 a escalera 3&4	Reader
	Secondary Reader
	Rex
	Magnetica
Pta. Admin 3 Piso a Consola 1&2_Cristal	Reader
1 ta. Admin 3 1 iso a consola 142_onstai	Secondary Reader
	Rex
	Magnetica
000 D. O. I. I. I. I.	D
CSR - Pta. Cocina Laboratorio	Reader
	Rex
	Magnetica
CSR - Entrado Laboratorio	Reader
	Secondary Reader
	Magnetica
CSR - DEMI Salida Bombas	Reader
	Secondary Reader
	Magnetica
CSR - Pta. Consola 1&2 a 3&4 -2	Reader
	Secondary Reader
	Magnetica
	agriouou
CCD Dto Concels 490 = 294 4	Doodor
CSR - Pta. Consola 1&2 a 3&4 -1	Reader
	Secondary Reader
	Magnetica
CSR - DEMI Entrada	Reader
	Rex
	Magnetica
CSR - Entrada Principal Control House	Reader
COIL Ellinada i illiolpai Collinoi illoaco	reduci
Colt Emilian Finospar Control House	Secondary Reader

Magnetica CSR - Cuarto de Camaras Nuevo Reader

Secondary Reader

Magnetica

CSR - Pta. Lateral Consola 3&4 Reader

Secondary Reader

Magnetica

CSR - Pta Entrada Consola 5&6 - Doble

Reader Secondary Reader

Magnetica

CSR - Pta. Trasera Consolas 5&6 Reader

Secondary Reader Magnetica

CSR - Pta. Consola 5&6 lateral a escaler Reader

Secondary Reader

Magnetica

CSR - Antiguo Cuarto de Cámara Reader

Secondary Reader Magnetica

CSR - Pta. Ing. de Turno Consola 5&6 Reader

Secondary Reader

Magnetica

CSR - Pta Entrada Consola 5&6 - Sencilla Reader

Rex

CSR - Pta. 1er Nivel Lab. Nautilus

Magnetica
Reader

Rex Magnetica

Revisión y Autorización

**Fecha** Apr 6, 2022

Tiempo Laborado 04:00:00

**Tecnico 1** Gabriel Jose Hernandez

Firma Tecnico 1

Firma de Oficial o Encargado

Central Costa Sur PAGE 1 OF 1

# Anejo A – 4

(Presentado personalmente)

Anejo A – 5















# Anejo B

In Re: Interrupción De Servicio Eléctrico De 6 De Abril De 2022

Caso Núm.: NEPR-IN-2022-0002

**DECLARACIÓN JURADA** 

Yo, Ángel Alfonso Pérez Carrasquillo, soltero, ingeniero, vecino de Cabo Rojo, Puerto Rico,

Administrador de Operaciones del Directorado de Generación de la Autoridad de Energía Eléctrica

de Puerto Rico (la "Autoridad"), en mi capacidad oficial, no individual, declaro lo siguiente:

1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las anteriormente expresadas.

2. Todo lo que declaro aquí es información que presencié u obtuve en el curso regular de mis

funciones como Administrador de Operaciones del Directorado de Generación de la

Autoridad.

3. Que dentro de mis funciones como Administrador de Operaciones del Directorado de

Generación de la Autoridad advine en conocimiento de la información pertinente utilizada

y/o producida en respuesta a los requerimientos de información 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13 y 14

ordenados por el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de

Puerto Rico el 22 de abril de 2022.

4. A mi mejor entender, dentro de mis funciones como Administrador de Operaciones del

Directorado de Generación de la Autoridad, la información aquí ofrecida es veraz y

correcta.

5. Las copias de los documentos que se producen son copias exactas de los originales.

6. Firmo esta declaración el 5 de mayo de 2022.

1

In Re: Interrupción De Servicio Eléctrico De 6 De Abril De 2022 Caso Núm.: NEPR-IN-2022-0002

Ángel Alfonso Pérez Carrasquillo

Gil P Gulle

In Re: Interrupción De Servicio Eléctrico De 6 De Abril De 2022

Caso Núm.: NEPR-IN-2022-0002

## **JURAMENTO**

Affidavit Núm. 304

Jurado y suscrito ante mí por Ángel Alfonso Pérez Carrasquillo, de las circunstancias personales antes mencionadas, a quien doy fe de haber identificado por su licencia de conducir número 1888471 según expedida por le Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En San Juan, Puerto Rico a 5 de mayo de 2022.



NOTARIO PÚBLICO

In Re: Interrupción De Servicio Eléctrico De 6 De Abril De 2022

Caso Núm.: NEPR-IN-2022-0002

**DECLARACIÓN JURADA** 

Yo, Francisco José Marín Rodríguez, soltero, vecino de Arecibo, Puerto Rico, Administrador en

la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (la "Autoridad"), en mi capacidad oficial, no

individual, declaro lo siguiente:

1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las anteriormente expresadas.

2. Todo lo que declaro aquí es información que presencié u obtuve en el curso regular de mis

funciones como Administrador en la Autoridad.

3. Que dentro de mis funciones como Administrador en la Autoridad advine en conocimiento

de la información pertinente utilizada y/o producida en respuesta a los requerimientos de

información 9 y 10 ordenados por el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de

Servicio Público de Puerto Rico el 22 de abril de 2022. La información se obtuvo del

contratista Protective Security Systems, Inc. encargado de los asuntos mencionados en los

requerimientos de información 9 y 10.

4. A mi mejor entender, dentro de mis funciones como Administrador en la Autoridad, la

información aquí ofrecida es verás y correcta.

5. Las copias de los documentos que se producen son copias exactas de los originales.

6. Firmo esta declaración el 6 de mayo de 2022.

1

CONFIDENCIAL – SEC. 15.10 – REG. 8543 In Re: Interrupción De Servicio Eléctrico De 6 De Abril De 2022

Caso Núm.: NEPR-IN-2022-0002

Francisco José Marín Rodríguez

In Re: Interrupción De Servicio Eléctrico De 6 De Abril De 2022

Caso Núm.: NEPR-IN-2022-0002

## **JURAMENTO**

Affidavit Núm. 305

Jurado y suscrito ante mí por Francisco José Marín Rodríguez, de las circunstancias personales antes mencionadas, a quien por no conocer personalmente, doy fe de haber identificado por su licencia de conducir número 1426247 según expedida por Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En San Juan, Puerto Rico a 6 de mayo de 2022.



NOTARIO PÚBLICO